


29150098	BEDIENUNGSANLEITUNG
Gültig ab: 07.09.2018	POF Stecker F05 Simplex /50ST

Montage

1) Faser abisolieren


POF-Kabel mit Abisolierer um min. 7mm abmanteln

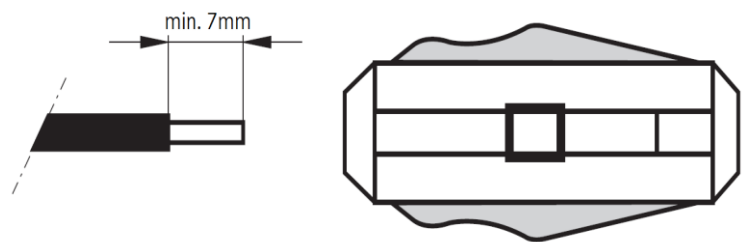

2) Steckverbinder montieren

Steckverbinder bis zum Anschlag auf abgemantelte Faser schieben.

Die Faser sollte ca. 1-2 mm aus dem Steckverbinder herausragen.

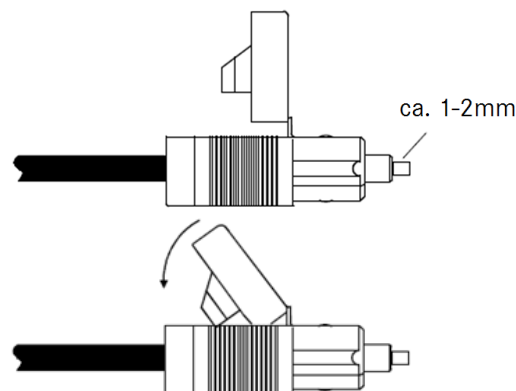


Durch Verpressen des Steckers wird die Faser im Steckverbinder gehalten.

Die Verriegelung muß dabei hörbar einrasten.

3) Schleifen & polieren

Den Steckverbinder in die Polierscheibe einführen und das überstehende Faserende mittels Polierbogen Körnung P1000 auf einer glatten Unterlage (z.B. Glasscheibe) abschleifen bis die Faserendfläche plan mit der Unterseite der Polierscheibe ist. Nach dem Schleifen eventuell vorhandene Schleifrückstände abwischen.

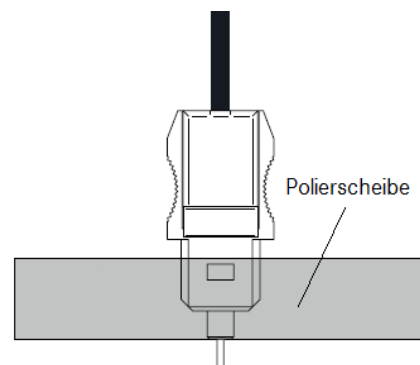

Empfohlenes Werkzeug

Artikel	Bezeichnung
29500011	POF ADER-ABISOLIERER 2,2 MM (P980/1000)
29500035	POLIERSCHEIBE POF F05 STECKER
29500021	POLIERBOGEN KÖRNUNG 1000 (BLAU)