

1



Bij het afwerken met Klemko tules deze eerst over de kabel schuiven. Wanneer geen tules worden gebruikt, doorgaan met stap 2.

If you are planning to use Klemko boots then slide them on to the cable as shown. If you prefer not to use boots then start from step 2.

2



Strip de buitenmantel met de Klemko strip-per 904600 tussen de 30-40mm.

Strip off the cable jacket with Klemko strip-per 904600 between 30-40mm.

3



Onttwist de aders per paar.

Flare out each pair.

4



Knip de centrale cross strip weg met de Klemko kniptang 905000.

Cut off the center cross with the Klemko cutter 905000.

5



Plaats de draden volgens het 568B kleuren systeem in het begeleidingsdeel met het rechte deel naar de RJ jacket. Drie paren boven en een paar onderop.

Put the connectors according 568B wiring and then into the slot of the supporting bar with the concave portion facing the jacket. Three pairs on the top and one pair at the bottom of the supporting bar.

6



Leg de draden volgens de T568B kleuren en schuif het begeleidingsdeel zo dicht mogelijk tegen de buitenisolatie.

Straighten and organize the conductors according T568B wiring. Push supporting bar as closer to the jacket as possible

7



Knip de einde van de draden met de Klemko kniptang 905000 onder een hoek om het plaatsen van de invoer in de volgende stap makkelijker te maken.

Cut the end of the conductors with the Klemko cutter 905000 on an angle. This will make it easier to install the load bar on the next step.

8



Schuif de draden in de invoer met het holle deel naar de kabel toe.

Slide the conductors into the load bar with the hollow portion of the load bar facing up to the jacket.

9



Schuif de invoer zo dicht als mogelijk tegen het begeleidingsdeel aan. Knip het draad aan de voorzijde van de invoer af met de Klemko kniptang 905000

Push the load bar as closer to the supporting bar as possible. Cut off the extra connectors from the front of the load bar with the Klemko cutter 905000.

10



Schuif het complete deel volgens de foto in de RJ connector.

Slide the wires and load into the connector body.

11



Voer het geheel in de RJ connector en zorg ervoor dat de draden tot achter in de connector komen voorbij de prongs.

Once all of the wires have entered their slots firmly, push the connector body forward the cable. Make sure the wires have reached the end of the body. Slide SR boot into the connector body.

12



Gebruik voor het krimpen van de connector een Klemko krimptang 904075.

Crimp the connector with the Klemko krimptang 904075.

13



De complete Cat.6 RJ45 connector.

Completed the Cat.6 RJ45 plug.