Pioneering for You

Tilløbspakningskit



da Installationsvejledning

6094312 • Ed.02/2026-08

Inlet seal
https://qr.wilo.com/1222

Indholdsfortegnelse

1 Sikkerhed 4
1.1 Om denne vejledning 4
1.2 Værnemidler til personalet 4
1.3 Farlige væsker: arbejde med brugte produkter 4

2 Leveringsomfang 4

3 Installation 4

1 Sikkerhed

1.1 Om denne vejledning

Denne vejledning er en del af produktet. Overhold vejledningen for at sikre korrekt håndtering og brug:

- Læs vejledningen omhyggeligt igennem, inden du udfører noget arbejde.
- Opbevar vejledningen, så den altid er tilgængelig.
- Overhold alle produktspecifikationer.
- Overhold produktmærkningen.

1.2 Værnemidler til personalet

De specificerede værnemidler udgør minimumskravet. Overhold kravene i fabriksforskrifterne.

- Sikkerhedshandsker (EN 388): 4X42C (uvex C500 wet)
- Beskyttelsesbriller (EN 166): (uvex skyguard NT)
  - Mærkning af brillestel: W 166 34 F CE
  - Mærkning af brilleglas: 0–0.0* W1 FKN CE
    * Beskyttelsesniveau i henhold til EN 170 er ikke relevant for dette arbejde.

Artikelanbefalinger

De nævnte mærkevarer er uforpligtende anbefalinger. Lignende produkter fra andre mærker kan også anvendes. Forudsætningen er opfyldelsen af de nævnte standarder.

WILO SE påtager sig ikke noget ansvar for, at de nævnte artikler overholder de relevante standarder.

1.3 Farlige væsker: arbejde med brugte produkter

Løfteanlægget opsamler spildevand. Der er risiko for bakteriel infektion, hvis du arbejder med brugte produkter. Du kan komme i kontakt med den farlige væske. Vær opmærksom på følgende punkter:

- Bær personlige værnemidler!
  Sørg også for at bære åndedrætsmaske: Halvmaske 3M serie 6000 med filter 6055 A2
- Før installation:
  - Sluk for løfteanlægget
  - Tøm beholder
  - Rengør og desinficer beholderen

BEMÆRK! Overhold alle instrukser i afsnittet "Nedlukning/afmontering" i monterings- og driftsvejledningen!

2 Leveringsomfang

Artikelnr.	Forsegling	Rørbøjle	Hulsav
6096498	DN/OD 40	inkluderet	–
6096499	DN/OD 50	–	–
6100495	DN/OD 63	–	–
6100494	DN/OD 75	–	–
6100493	DN/OD 90	inkluderet	–
2522672	DN/OD 110	inkluderet	–
2552849	DN/OD 160	inkluderet	–
2552850	DN/OD 200	inkluderet	–
6096492	DN/OD 40	inkluderet	48 mm (1,9 in)
6096493	DN/OD 50	–	57 mm (2,2 in)
6100492	DN/OD 63	–	70 mm (2,8 in)
6100491	DN/OD 75	–	83 mm (3,3 in)
6100490	DN/OD 90	inkluderet	114 mm (4,5 in)
2521841	DN/OD 110	inkluderet	124 mm (4,9 in)
2515145	DN/OD 160	inkluderet	175 mm (6,9 in)
2552851	DN/OD 200	inkluderet	215 mm (8,5 in)

3 Installation

- Tilslut kun tilløbet inden for de markerede områder. Tilløbsområderne er beskrevet i driftsvejledningen til løfteanlægget!
  Hvis tilløbet er placeret uden for de markerede områder, kan følgende problemer opstå:
  - Forbindelsen er utæt
  - Tilbageløb ind i tilløbsrøret.

- Undgå et strømmende tilløb og luftindføring i samlebeholderen. Installer tilløbet på korrekt vis.
  FORSIGTIG! Strømmende tilløb og luftindføring i samlebeholderen kan medføre funktionsfejl i løfteanlægget!
- For at sikre at tilløbsrøret kan tømme sig selv, skal tilløbsrøret installeres med en hældning i forhold til løfteanlægget.
- Minimumshøjde fra gulv og til midten af tilløbet: se monterings- og driftsvejledningen til løfteanlægget!
- Alle forbindelser skal være tætte!

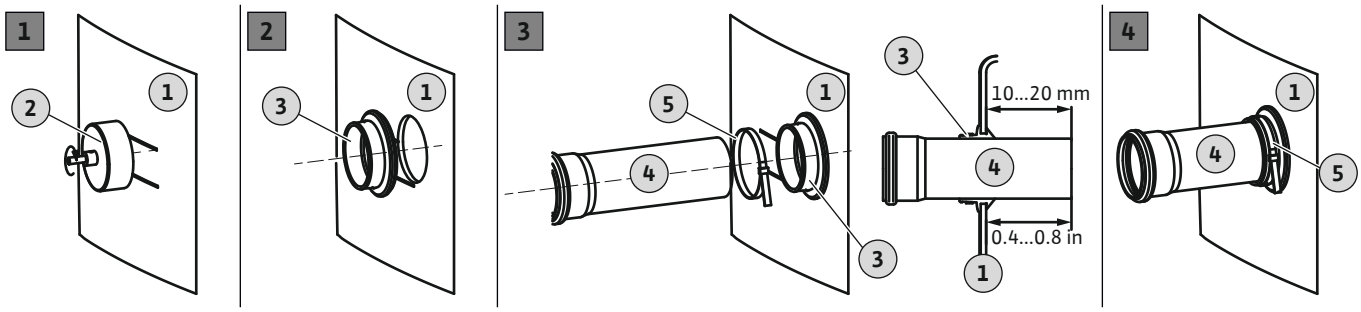


Fig. 1: Installation af tilløbspakningen og tilløbsrøret

1	Beholderskot
2	Hulsav, indsats til bor
3	Tilløbspakning
4	Tilløbsrør
5	Rørbøjle

✓ Løfteanlæg korrekt installeret.

✓ Tilløbsrør installeret på samlebeholderen i henhold til planlægningsguiden.

✓ Anskaf installationsmateriale
1x hulsav
1x bor
1x pakning
1x rørbøjle

1. Markér tilløbet på samlebeholderen.
2. Udskær hullet i beholderskottet med hulsaven.
   Vær opmærksom på følgende under boringen af hullet:
   – Vær opmærksom på tilløbsområdets dimensioner. **FORSIGTIG! Det borede hul skal være helt inden for det markerede tilløbsområde!**
   – Borets maks. hastighed: 200 o/min
   – Kontrollér huldiameteren! **BEMÆRK! Bor hullet forsigtigt. Forbindelsens tæthed afhænger af det borede hul!**
   – Borespånerne skal falde af hulsaven! Hvis borespånerne klæber til hulsaven, opvarmes materialet for hurtigt og smelter. Hvis materialet smelter, skal du overholde følgende instrukser:
   ⇒ Stop boringen, lad materialet køle af, og rengør hulsaven!
   ⇒ Reducer borehastigheden.
   ⇒ Sørg for at variere trykket under boring.
3. Afgrat og udglat skærekanten.
4. Indfør pakningen i hullet.
5. Skub rørbøjlen på pakningen.
6. Påfør smøremiddel på indersiden af pakningen.
7. Skub tilløbsrøret ind i pakningen.
   Skub tilløbsrøret 10 ... 20 mm (0,4 ... 0,8 in) ind i samlebeholderen.
8. Forbind pakningen og røret med rørbøjlen. **Tilspændingsmoment: 5 Nm (3,7 ft·lb).**
   ► Tilløbspakning og tilløbsrør installeret.





wilo



Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com

Pioneering for You