

Wilo-Rexa PRO-S



iv Uztādīšanas un ekspluatācijas instrukcija



Rexa PRO-S
<http://qr.wilo.com/415>



Rexa PRO
<https://qr.wilo.com/772>

Satura rādītājs

| | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|--|-----------|
| 1 | Vispārīga informācija | 4 | 8.1 | Personāla kvalifikācija | 24 |
| 1.1 | Par šo instrukciju | 4 | 8.2 | Operatora pienākumi | 24 |
| 1.2 | Digitālā instrukcija | 4 | 8.3 | Ekspluatācijas pārtraukšana | 24 |
| 1.3 | Autortiesības | 4 | 8.4 | Demontāža | 25 |
| 1.4 | Tiesības veikt izmaiņas | 4 | 9 | Uzturēšana tehniskā kārtībā | 26 |
| 1.5 | Garantijas un atbildības atruna | 4 | 9.1 | Personāla kvalifikācija | 26 |
| 2 | Drošība | 4 | 9.2 | Operatora pienākumi | 27 |
| 2.1 | Drošības norādījumu apzīmējumi | 4 | 9.3 | Darbības līdzekļi | 27 |
| 2.2 | Personāla kvalifikācija | 6 | 9.4 | Apkopes intervāli | 27 |
| 2.3 | Personiskais aizsargaprīkojums | 6 | 9.5 | Apkopes pasākumi | 27 |
| 2.4 | Ar elektrību saistītie darbi | 7 | 9.6 | Remontdarbi | 30 |
| 2.5 | Kontroles ierīces | 7 | 10 | Darbības traucējumi, cēloņi un to novēršana | 31 |
| 2.6 | Veselībai kaitīgi šķidrumi | 8 | 11 | Rezerves daļas | 34 |
| 2.7 | Transportēšana | 8 | 12 | Utilizācija | 34 |
| 2.8 | Pacelšanas līdzekļu izmantošana | 8 | 12.1 | Eļļas un smērvielas | 34 |
| 2.9 | Montāžas/demontāžas darbi | 9 | 12.2 | Aizsargapģērbs | 34 |
| 2.10 | Darbības laikā | 9 | 12.3 | Informācija par nolietoto elektropreču un elektronikas izstrādājumu savākšanu | 34 |
| 2.11 | Tīrīšana un dezinficēšana | 9 | 13 | Pielikums | 34 |
| 2.12 | Apkopes darbības | 9 | 13.1 | Pievilkšanas griezes momenti | 34 |
| 2.13 | Darbības līdzekļi | 10 | 13.2 | Darbība ar frekvences pārveidotāju | 35 |
| 2.14 | Operatora pienākumi | 10 | 13.3 | Eksplozijas aizsardzības atļauja | 36 |
| 3 | Transportēšana un uzglabāšana | 11 | | | |
| 3.1 | Piegāde | 11 | | | |
| 3.2 | Transportēšana | 11 | | | |
| 3.3 | Uzglabāšana | 11 | | | |
| 4 | Izmantošana/pielietojums | 12 | | | |
| 4.1 | Izmantošanas joma | 12 | | | |
| 4.2 | Izmantošana neatbilstoši noteikumiem | 12 | | | |
| 5 | Ražojuma apraksts | 12 | | | |
| 5.1 | Apraksts | 13 | | | |
| 5.2 | Materiāli | 13 | | | |
| 5.3 | Tehniskie parametri | 13 | | | |
| 5.4 | Modeļa koda atšifrējums | 14 | | | |
| 5.5 | Darbība sprādzienbīstamā atmosfērā | 14 | | | |
| 5.6 | Piegādes komplektācija | 15 | | | |
| 5.7 | Piederumi | 15 | | | |
| 6 | Montāža un pieslēgums elektrotīklam | 15 | | | |
| 6.1 | Personāla kvalifikācija | 15 | | | |
| 6.2 | Uzstādīšanas veidi | 15 | | | |
| 6.3 | Operatora pienākumi | 15 | | | |
| 6.4 | Montāža | 15 | | | |
| 6.5 | Pieslēgšana elektrotīklam | 18 | | | |
| 7 | Ekspluatācijas uzsākšana | 21 | | | |
| 7.1 | Personāla kvalifikācija | 21 | | | |
| 7.2 | Operatora pienākumi | 22 | | | |
| 7.3 | Griešanās virziena kontrole trīsfāzu maiņstrāvas motoriem | 22 | | | |
| 7.4 | Darbība sprādzienbīstamā atmosfērā | 22 | | | |
| 7.5 | Pirms ieslēgšanas | 23 | | | |
| 7.6 | Ieslēgšana un izslēgšana | 23 | | | |
| 7.7 | Darbības laikā | 23 | | | |
| 8 | Ekspluatācijas pārtraukšana / demontāža | 24 | | | |

1 Vispārīga informācija

1.1 Par šo instrukciju

Šī instrukcija ir neatņemama produkta sastāvdaļa. Precīza šajā instrukcijā sniegto norādījumu ievērošana ir priekšnoteikums pareizai izmantošanai un lietošanai:

- Rūpīgi izlasiet instrukciju pirms jebkādu darbību veikšanas.
- Glabājiet instrukciju pieejamā vietā.
- Ievērojiet visus norādījumus par produktu.
- Ievērojiet apzīmējumus uz produkta.

Originālā uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija ir vācu valodā. Visas pārējās šajā instrukcijā iekļautās valodas ir oriģinālās ekspluatācijas instrukcijas tulkojums.

1.2 Digitālā instrukcija

Instrukcijas digitālā versija ir pieejama šajā produkta lapā:

<https://qr.wilo.com/00415>

1.3 Autortiesības

WILO SE © 2022

Šī dokumenta tālāknodošana kā arī pavairošana, atkārtota lietošana un satura publiskošana ir aizliegta izņemot gadījumu, kad ir saņemta nepārprotama atļauja. Neatļautu darbību gadījumā stājas spēkā atlīdzības prasības. Paturētas visas tiesības.

1.4 Tiesības veikt izmaiņas

Wilo saglabā tiesības mainīt minētos datus bez iepriekšēja paziņojuma, kā arī neuzņemas atbildību par tehniskām neprecizitātēm un/vai trūkstošu informāciju. Izmantotie attēli var atšķirties no oriģināla un ir paredzēti produkta parauga attēlojumam.

1.5 Garantijas un atbildības atruna

Wilo nenodrošina garantiju un neuzņemas atbildību jo īpaši šādos gadījumos:

- Nepiemērotu parametru izvēle, kas saistīta ar nepietiekamu vai kļūdainu informāciju, ko sniedzis operators vai pasūtītājs
- Šīs instrukcijas neievērošana
- Izmantošana neatbilstoši noteikumiem
- Neatbilstoša glabāšana vai transportēšana
- Kļūdaina montāža vai demontāža
- Nepietiekama apkope
- Nesankcionēts remonts
- Nepareizi pamati
- Ķīmiska, elektriska vai elektroķīmiska ietekme
- Nolietojums

2 Drošība

Šajā nodaļā ir ietverti pamatnorādījumi, kas ir jāievēro atsevišķajās darbības fāzēs. Šo norādījumu neievērošana var izraisīt:

- Personu apdraudējumu
- Vides apdraudējumu
- Materiālos zaudējumus
- Zaudētas tiesības pieprasīt bojājumu kompensāciju

2.1 Drošības norādījumu apzīmējumi

Šajā uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijā tiek izmantotas ar mantas bojājumiem un personu ievainojumiem saistītas drošības norādes. Šīs drošības norādes tiek attēlotas atšķirīgi:

- Drošības norādījumi par personu ievainojumiem sākas ar brīdinājumu, pirms tiem ir novietots atbilstošs **simbols**, un tie ir uz pelēka fona.



BĪSTAMI

Apdraudējuma veids un avots!

Apdraudējuma sekas un informācija, kā no tā izvairīties.

- Drošības norādījumi par materiāliem zaudējumiem sākas ar brīdinājumu un tiek attēloti **bez** simbola.

UZMANĪBU

Apdraudējuma veids un avots!

Sekas vai informācija.

Brīdinājumi

- **BĪSTAMI!**
Neievērojot norādījumus, iespējama nāve vai smagi savainojumi!
- **BRĪDINĀJUMS!**
Neievērošana var radīt (smagus) savainojumus!
- **UZMANĪBU!**
Neievērošana var radīt materiālus zaudējumus, iespējami neatgriezeniski bojājumi.
- **NORĀDE!**
Noderīga norāde par produkta lietošanu

Teksta izcēlumi

- ✓ Nosacījums
- 1. Darbība/uzskaitījums
 - ⇒ Norāde/pamācība
 - ▶ Rezultāts

Iekšējās atsauces apzīmējums

Nodaļas vai tabulas nosaukums ir ietverts pēdiņās „. “. Lapas numurs ir norādīts kvadrātiņkāvē [] .

Apzīmējumi

Šajā instrukcijā tiek izmantoti tālāk norādītie apzīmējumi:



Apdraudējums, ko rada elektriskais spriegums



Apdraudējums, ko rada bakteriāla infekcija



Eksplozijas risks



Apdraudējums, ko rada sprādzienbīstama vide



Vispārīgs brīdinājuma simbols



Brīdinājums par grieztiem ievainojumiem



Brīdinājums par karstām virsmām



Brīdinājums par augstu spiedienu



Aizliegts strādāt vienatnē! Nepieciešama otras personas klātbūtne.



Noderīga norāde

2.2 Personāla kvalifikācija

- Personāls pārzina vietējos spēkā esošos negadījumu novēršanas noteikumus.
- Personāls ir izlasījis un izpratis uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijas.
- Ar elektrību saistītie darbi: atbilstoši izglītots un kvalificēts elektriķis
Persona ar piemērotu profesionālo izglītību, zināšanām un pieredzi, kura spēj atpazīt un novērst elektrības apdraudējumu.
- Montāžas/demontāžas darbi: apmācīti notekūdeņu tehnoloģiju speciālisti
Piestiprināšana un cauruļu izvietojums, veicot uzstādīšanu šķidrumā un sausā vietā, pacelšanas līdzeklis, pamatzināšanas par notekūdeņu apstrādes iekārtām
- Apkopes darbības: apmācīti notekūdeņu tehnoloģiju speciālisti
Izlietoto ekspluatācijas materiālu izmantošana/utilizācija, pamatzināšanas par mašīnbūvi (montāža/demontāža)
- Celšanas darbi: celšanas iekārtu darbināšanu veic apmācīts speciālists
Pacelšanas līdzekļi, piestiprināšanas līdzekļi, stiprinājuma punkti

Bērni un personas ar ierobežotu rīcībspēju

- Personas līdz 16 g. v.: Nav atļauts lietot produktu.
- Personas līdz 18 g. v.: Produktu drīkst lietot tikai uzraudzībā (Pieaugusi persona)!
- Personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām: Nav atļauts lietot produktu!

2.3 Personiskais aizsargaprīkojums

Dotais aizsargaprīkojums ir minimālās prasības. Ievērojiet darba kārtības norādījumus.

Aizsardzības līdzekļi: transportējot, uzstādot un demontējot un veicot apkopi

- Drošības apavi: Aizsardzības pakāpe S1 (uvex 1 sport S1)
- Aizsargcimdi (EN 388): 4X42C (uvex C500 wet)
- Aizsargķivere (EN 397): atbilstoši standartiem, aizsardzība pret sānu deformāciju (uvex pheos)
(ja tiek lietoti pacelšanas līdzekļi)

Aizsardzības līdzekļi: Tīrīšanas darbi

- Aizsargcimds (EN ISO 374-1): 4X42C + Tips A (uvex protector chemical NK2725B)
- Aizsargbrilles (EN 166): (uvex skyguard NT)
– Marķējums rāmis: W 166 34 F CE

- Marķējums stikliņi: 0–0,0* W1 FKN CE
- * Aizsargpakāpe atbilstoši EN 170 neattiecas uz šiem darbiem.

- Elpceļu aizsargmasku (EN 149): Sejas maska 3M sērija 6000 ar filtru 6055 A2

Ieteicamās preces

Iekavās minētās zīmola preces ir nesaistoši ieteikumi. Tādā pašā veidā var izmantot līdzvērtīgus citu ražotāju produktus.

Nosacījums ir minēto normu izpilde.

WILO SE neuzņemas atbildību par minēto preču atbilstību atbilstošām normām.

2.4 Ar elektrību saistītie darbi

- Ar elektrību saistītie darbi jāveic kvalificētam elektriķim.
- Atvienojiet produktu no elektrotīkla un nodrošiniet to pret neatļautu atkārtotu ieslēgšanu.
- Veicot pieslēgumu elektrotīklam, ievērojiet vietējos normatīvos aktus.
- Ievērojiet vietējā elektroapgādes uzņēmuma noteikumus.
- Personālam jābūt apmācītam par elektriskā pieslēguma veidu.
- Personālam jābūt apmācītam par izstrādājuma izslēgšanas iespējām.
- Ievērojiet šajā uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijā, kā arī tipa tehnisko datu plāksnītē norādītos tehniskos datus.
- Iezemēt izstrādājumu.
- Ievērojiet noteikumus par pieslēgumu pie elektrovadības iekārtas.
- Ja tiek izmantotas elektroniskās palaišanas vadības iekārtas (piemēram, laidenā palaide vai frekvences pārveidotājs), ievērojiet elektromagnētiskās savietojamības noteikumus. Ja nepieciešams, ņemiet vērā specifiskos nosacījumus (piem., ekranēti kabeļi, filtri).
- Nomainiet bojātu pieslēguma kabeli. Sazinieties ar klientu servisu.

2.5 Kontroles ierīces

Pasūtītājam jānodrošina, ka tiek uzstādītas tālāk norādītās kontroles ierīces.

Vadu aizsardzības slēdzis

Vadu aizsardzības slēdžu lielums un komutācijas raksturlielne ir atkarīga no pieslēgtā izstrādājuma nominālās strāvas. Ievērojiet vietējos noteikumus.

Motora aizsardzības slēdzis

Produktiem bez spraudņa paredziet pasūtītāja nodrošinātu motora aizsardzības slēdzi! Minimālā prasība ir termiskais relejs / motora aizsardzības slēdzis ar temperatūras kompensāciju, diferenciālo nostrādi un atkārtotas ieslēgšanas bloķētāju saskaņā

ar vietējiem noteikumiem. Jūtīgu elektrotīklu gadījumā paredziet citas pasūtītāja nodrošinātas aizsargierīces (piem., pārsprieguma, pārāk zema sprieguma vai fāzu atteices releju).

FI slēdzis (RCD)

- FI slēdzi (RCD) uzstādi atbilstoši vietējā elektroapgādes uzņēmuma noteikumiem.
- Iemontējiet FI slēdzi (RCD), ja saskarē ar produktu un strāvu vadošiem šķidrumiem var nonākt personas.

2.6 Veselībai kaitīgi šķidrumi

Notekūdeņos vai stāvošos ūdeņos var veidoties veselībai bīstami mikroorganismi. Pastāv bakteriālas infekcijas apdraudējums!

- Lietot aizsargaprīkojumu!
- Pēc demontāžas un kārtīgi iztīriet un dezinficējiet produktu!
- Visas personas ir jāapmāca par sūknēšanas šķidrumu, kā arī to izraisīto apdraudējumu!

2.7 Transportēšana

- Ievērojiet izmantošanas vietā spēkā esošos likumus un darba drošības un negadījumu novēršanas noteikumus.
- Produktu vienmēr pārvietot aiz roktura!

2.8 Pacelšanas līdzekļu izmantošana

Ja tiek lietoti pacelšanas līdzekļi (pacelšanas ierīce, celtnis, ķēdes pacēlājs ...), jāievēro šādi punkti:

- Lietot aizsargķiveri, atbilstoši EN 397!
- Ievērojiet vietējos pacelšanas līdzekļu lietošanas noteikumus.
- Operators ir atbildīgs par pacelšanas līdzekļu tehniski pareizu lietošanu!
- **Piestiprināšanas līdzekļi**
 - Izmantojiet ar likumu noteiktus un atļautus piestiprināšanas līdzekļus.
 - Piestiprināšanas līdzekļus izvēlēties atbilstoši stiprinājuma punktam.
 - Piestipriniet piestiprināšanas līdzekļus stiprinājuma punktam saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
- **Pacelšanas līdzekļi**
 - Pirms izmantošanas pārbaudiet, vai pacelšanas līdzekļi funkcionē nevainojami!
 - Pietiekoša celtspēja.
 - Lietošanas laikā nodrošiniet stabilitāti.
- **Pacelšanas process**
 - Produkts pacelšanas un nolaišanas laikā neaizķeras.
 - Nepārsniedziet maksimālo atļauto celtspēju!
 - Nepieciešamības gadījumā (piemēram, ja ir ierobežota redzamība) jāpieaicina otra persona, kas koordinētu darbības.
 - Zem kustīgām kravām nedrīkst atrasties neviena persona!
 - Kravas aizliegts pārvietot virs darba vietām, kurās atrodas personas!

2.9 Montāžas/demontāžas darbi

- Ievērojiet izmantošanas vietā spēkā esošos likumus un darba drošības un negadījumu novēršanas noteikumus.
- Atvienojiet produktu no elektrotīkla un nodrošiniet to pret neatļautu atkārtotu ieslēgšanu.
- Visām rotējošajām daļām jābūt miera stāvoklī.
- Pietiekami izvēdiniet noslēgtas telpas.
- Strādājot slēgtās telpās, drošības apsvērumu dēļ klāt jābūt otrai personai.
- Slēgtās telpās vai ēkās, ir iespējama indīgu vai smacējošu gāzu uzkrāšanās. Ievērojiet darba kārtības norādījumiem atbilstošus aizsardzības pasākumus, piem., ņemiet līdzi gāzes detektoru.
- Rūpīgi iztīriet produktu.
- Ja produkts ticis izmantots veselībai bīstamā vidē, dezinficējiet to!

2.10 Darbības laikā

- Marķējiet un norobežojiet darba zonu.
- Darbības laikā darba zonā nedrīkst uzturēties personas.
- Produktu atkarībā no procesa ieslēdz un izslēdz, izmantojot atsevišķas vadības sistēmas. Pēc strāvas padeves pārtraukuma produkts var automātiski ieslēgties.
- Ja motors tiek izcelts, motora korpuss var būt vairāk nekā 40 °C (104 °F) karsts.
- Nekavējoties jāziņo atbildīgajai personai par katru traucējumu vai nestandarta darbību.
- Ja rodas traucējumi, nekavējoties produkts jāizslēdz.
- Nekad nesniedzieties sūkšanas īscaurulē. Rotējošās daļas var saspiest un nogriezt locekļus.
- Atveriet visus pieplūdes un spiediena caurules noslēdzošos aizbīdņus.
- Nodrošiniet minimālo ūdens pārklājuma līmeni ar aizsardzību pret darbību bez ūdens.
- Skaņas spiediens ir atkarīgs no vairākiem faktoriem (uzstādīšana, darbības punkts u.c.). Izmēriet pašreizējo trokšņa līmeni darbības apstākļos. No 85 dB(A) trokšņu līmeņa lietojiet dzirdes aizsardzības līdzekļus. Marķējiet darba zonu!

2.11 Tīrīšana un dezinficēšana

- Ja tiek lietoti dezinfekcijas līdzekļi, aizsargaprīkojumu lietot atbilstoši ražotāja dotajiem norādījumiem!
- Visas personas ir jāapmāca par dezinfekcijas līdzekļiem un pareizu apiešanos ar tiem!

2.12 Apkopes darbības

- Atvienojiet produktu no elektrotīkla un nodrošiniet to pret neatļautu atkārtotu ieslēgšanu.
- Rūpīgi iztīriet produktu.
- Ja produkts ticis izmantots veselībai bīstamā vidē, dezinficējiet to!
- Veiciet apkopes darbus tīrā, sausā un labi apgaismotā vietā.

- Veiciet tikai tos apkopes darbus, kas ir aprakstīti šajā uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijā.
- Izmantojiet tikai ražotāja oriģinālās detaļas. Ja tiek izmantotas neoriģinālas rezerves daļas, ražotājs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības.
- Nekavējoties savāciet noplūdušu šķidrumu, darbības līdzekļus un utilizējiet tos saskaņā ar vietējām direktīvām.

2.13 Darbības līdzekļi

Tiek izmantotas šādas baltās eļļas:

- ExxonMobile: Marcol 52
- ExxonMobile: Marcol 82

Vispārējās norādes

- Nekavējoties satīriet noplūdušo šķidrumu.
- Ja ir lielākas noplūdes, informējiet klientu servisu.
- Ja blīvējums ir bojāts, eļļa nonāk sūkņēšanas šķidrumā.

Pirmās palīdzības pasākumi

- **Saskare ar ādu**
 - Notīriet saskares vietu, izmantot ūdeni un ziepes.
 - Ja rodas ādas kairinājums, sazinieties ar ārstu.
 - Ja ir bijusi tieša saskare ar ādu, sazinieties ar ārstu!
- **Nokļūšana acīs**
 - Izņemt kontaktlēcas.
 - Izskalojiet aci kārtīgi ar ūdeni.
 - Ja rodas acs kairinājums, sazinieties ar ārstu.
- **Inhalācija**
 - Izņemt no kontakta zonas!
 - Nodrošiniet ventilāciju!
 - Nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja elpceļi ir kairināti, ja Jums ir reibonis vai slikta dūša!
- **Norīšana**
 - **Nekavējoties** sazinieties ar ārstu!
 - **Neizraisīt** vemšanu!

2.14 Operatora pienākumi

- Nodrošiniet uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukciju personāla dzimtajā valodā.
- Nodrošiniet nepieciešamo personāla apmācību norādītajos darbos.
- Nodrošiniet aizsargaprīkojumu. Pārliedziniet, ka personāls lieto aizsargaprīkojumu.
- Drošības un norādījumu plāksnītēm uz produkta vienmēr jābūt salasāmām.
- Apmāciet personālu par iekārtas darbības principu.
- Bīstamas detaļas iekārtas iekšpusē aprīkojiet ar pasūtītāja nodrošinātiem aizsargiem pret pieskaršanos.
- Marķējiet un norobežojiet darba zonu.

- Izmērīt trokšņu līmeni. No 85 dB(A) trokšņu līmeņa lietojiet dzirdes aizsardzības līdzekļus. Marķējiet darba zonu!

3 Transportēšana un uzglabāšana

3.1 Piegāde

- Pēc sūtījuma saņemšanas nekavējoties jāpārbauda, vai tam nav defektu (bojājumi, komplektācija).
- Norādiet esošos defektus piegādes dokumentos!
- Par defektiem vēl saņemšanas dienā jāinformē transporta uzņēmums vai ražotājs.
- Vēlāk izvirzītas pretenzijas vairs netiek uzskatītas par pamatotām.

3.2 Transportēšana

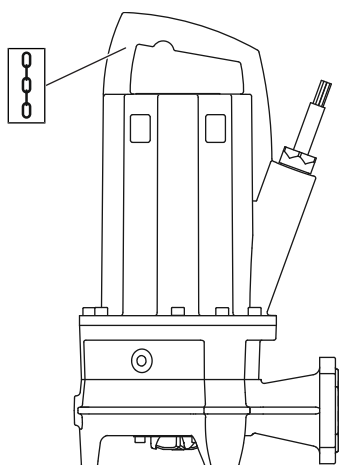


Fig. 1: Stiprinājuma punkts

3.3 Uzglabāšana

UZMANĪBU

Samircis iepakojums var saplīst!

Neaizsargāts izstrādājums var nokrist zemē un tikt sabojāts. Samirkušus iepakojumus paceliet uzmanīgi un nekavējoties nomainiet tos!

- Lietot aizsargaprīkojumu! Ievērojiet darba kārtības norādījumus.
 - Aizsargcimdi: 4X42C (uvex C500 wet)
 - Drošības apavi: Aizsardzības pakāpe S1 (uvex 1 sport S1)
- Pārvietojiet sūkni aiz roktura!
- Sargājiet pieslēguma kabeli, lai tajā neiekļūst ūdens. Pievienotos spraudņus nemērciet sūknējamā šķidrumā.
- Lai sūknis transportēšanas laikā netiktu bojāts, noņemiet ārējo iepakojumu tikai izmantošanas vietā.
- Lietotus sūknus transportēšanai iepakojiet nepļīstošos un pietiekami lielos hermētiskos plastmasas maisos.



BĪSTAMI

Veselībai kaitīgu šķidrumu radīts apdraudējums!

Apdraudējums, ko rada bakteriāla infekcija!

- Pēc demontāžas dezinficējiet sūkni!
- Ievērojiet darba kārtības norādījumus!



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks, ko rada griešanas ierīces asās malas!

Smalcinātājam ir ļoti asās malas. Turklāt pie sūkšanas īscaurules var veidoties asās malas. Iespējams iegriezumam radīts apdraudējums!

- Valkājiet aizsargcimdus!
- Nepieskarieties smalcinātājam!

UZMANĪBU

Smalcinātāja bojājums apkārt esošo priekšmetu dēļ!

Cieti priekšmeti var radīt smalcinātāja bojājumus! Novietojot sūkni, raugiet, lai smalcinātājs nesaskartos ar priekšmetiem.

UZMANĪBU

Neatgriezeniski bojājumi, iekļūstot mitrumam

Mitruma iekļūšana pieslēguma kabeļos izraisa kabeļu un sūkņa bojājumus! Pieslēguma kabeļu galus nekad neiegremdējiet šķidrumā un glabāšanas laikā cieši noslēdziet.

- Drošā veidā novietojiet sūkni vertikāli uz stingras pamatnes.
- Nodrošiniet sūkni pret nokrišanu un aizslīdēšanu!
- Glabājiet sūkni ne ilgāk kā vienu gadu. Lai uzglabātu ilgāk par vienu gadu, sazinieties ar klientu servisu.
- Uzglabāšanas apstākļi:
 - Maksimāli: no -15 °C līdz $+60\text{ °C}$ (no 5 °F līdz 140 °F), maks. gaisa mitrums: 90 %, nekondensējošs.
 - Ieteicams: no 5 līdz 25 °C (no 41 līdz 77 °F), relatīvais gaisa mitrums: 40 līdz 50 %.
 - Sargājiet sūkni no tiešiem saules stariem. Spēcīgs karstums var radīt bojājumus!
- Neglabājiet sūkni telpās, kurās tiek veikti metināšanas darbi. Radītās gāzes vai starojums var iedarboties uz elastomēru daļām un pārklājumiem.
- Cieši noslēdziet sūkšanas un spiediena īscauruli.
- Sargājiet pieslēguma kabeļus no saliekšanas un bojājumiem. Ievērojiet izliekuma rādīsus!

4 Izmantošana/pielietojums

4.1 Izmantošanas joma

Sūknēšanai industriālās zonās:

- Notekūdeņi ar fekālijām
- Kanalizācijas ūdens (ar nelielu daudzumu smilšu)

Notekūdeņu sūknēšanai saskaņā ar (DIN) EN 12050

Sūkņi atbilst prasībām, kas sniegtas standartā EN 12050-2.

4.2 Izmantošana neatbilstoši noteikumiem



BĪSTAMI

Eksplozija, sūknējot sprādzienbīstamus šķidrumus!

Viegli uzliesmojošu un sprādzienbīstamu šķidrumu (benzīna, petrolejas utt.) sūknēšana tīrā veidā ir stingri aizliegta. Pastāv dzīvības apdraudējums eksplozijas dēļ! Sūkņi nav izstrādāti šādiem šķidrumiem.

Iegremdējamos sūkņus **nedrīkst izmantot** tālāk norādīto šķidrumu sūknēšanai:

- Notekūdeņi ar rupjiem piemaisījumiem
- Dzeramais ūdens
- Šķidrumi ar cietām sastāvdaļām (piem., akmeņiem, koku, metālu)
- Šķidrumi ar abrazīvu materiālu lielu daudzumu (piem., smiltis, grants).

Prasībām atbilstoša ierīces izmantošana ietver arī šajā instrukcijā minēto norādījumu ievērošanu. Jebkura cita veida izmantošana uzskatāma par neatbilstošu.

5 Ražojuma apraksts

5.1 Apraksts

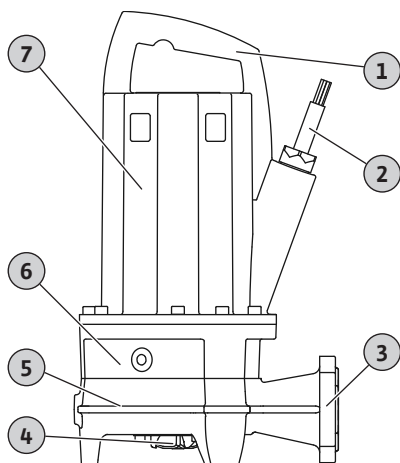


Fig. 2: Pārskats

Pilnībā pārpludināms ilgstošas darbināšanas griezējbloka sūknis stacionārai un pārvietojamai uzstādīšanai iegremdējot.

| | |
|---|------------------------------|
| 1 | Rokturis/stiprinājuma punkts |
| 2 | Pieslēguma kabelis |
| 3 | Spiediena īscaurule |
| 4 | smalcinātājs; |
| 5 | Hidraulikas korpuss |
| 6 | Blīvējuma korpuss |
| 7 | Motora korpuss |

Rexa PRO-S .../M .../O

Notekūdeņu sūknis ar radiālo smalcinātāju ar dubulto šķēru iedarbību. Horizontāla spiediena īscaurule ar atloka un ovālo pieslēgumu. Hidraulikas korpuss un darba rats no pelēkā ķeta, smalcinātājs no rūdīta griešanas tērauda. Virsmas dzesēšanas 1~ motors ar termisko motora kontroli un mitruma elektrodu. Ar eļļu pildīta blīvēšanas kamera ar dubultu gala blīvējumu. Motora korpuss no pelēkā ķeta. Noņemams pieslēguma kabelis ar kondensatora kārbu un brīviem kabeļa galiem. Agregāts sērijveidā aprīkots ar sprādzienaizsardzības atļauju.

Rexa PRO-S .../T .../O

Notekūdeņu sūknis ar radiālo smalcinātāju ar dubulto šķēru iedarbību. Horizontāla spiediena īscaurule ar atloka un ovālo pieslēgumu. Hidraulikas korpuss un darba rats no pelēkā ķeta, smalcinātājs no rūdīta griešanas tērauda. Virsmas dzesēšanas 3~ motors ar termisko motora kontroli un mitruma elektrodu. Ar eļļu pildīta blīvēšanas kamera ar dubultu gala blīvējumu. Motora korpuss no pelēkā ķeta. Atvienojams pieslēguma kabelis ar brīviem kabeļa galiem. Agregāts sērijveidā aprīkots ar sprādzienaizsardzības atļauju.

5.2 Materiāli

- Sūkņa korpuss: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)
- Darba rats: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)
- Smalcinātājs: 1.4528/59 HRC (AISI 440B+Co)
- Motora korpuss: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)
- Vārpsta:
 - Līdz 2,5 kW: 1.4401 (AISI 316)
 - No 3,9 kW: 1.4021 (AISI 420)
- Motora puses blīvējums: C/MgSiO₄
- Šķidrums puses blīvējums: SiC/SiC
- Statiskais blīvējums: NBR (nitrils)

5.3 Tehniskie parametri

Vispārīga informācija

| | |
|--|--------------------------------------|
| Ražošanas datums* [MFY] | Skatiet tipa tehnisko datu plāksnīti |
| Elektrotīkla pieslēgums [U/f] | Skatiet tipa tehnisko datu plāksnīti |
| Elektrības patēriņš [P ₁] | Skatiet tipa tehnisko datu plāksnīti |
| Motora nominālā jauda [P ₂] | Skatiet tipa tehnisko datu plāksnīti |
| Maks. sūknēšanas augstums [H] | Skatiet tipa tehnisko datu plāksnīti |
| Maks. sūknēšanas plūsma [Q] | Skatiet tipa tehnisko datu plāksnīti |
| Ieslēgšanas veids [AT] | Tiešais |
| Šķidrums temperatūra [t] | 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F) |
| Šķidrums temperatūra, īstermiņa | 60 °C (140 °F) uz 3 min |
| Aizsardzības pakāpe | IP68 |
| Aizsardzības klase [Cl.] | F, pēc izvēles H |
| Apgriezīnu skaits [n] | Skatiet tipa tehnisko datu plāksnīti |
| Maks. ieslēgšanās un izslēgšanās biežums | 60 /h |
| Kabeļa garums | 10 m (33 ft) |
| Iegremdēšanas dziļums, maks. | 20 m (66 ft) |

Darbības režīmi

| | |
|------------------------------------|--|
| legremdējot | S1 |
| Neiegremdējot | Līdz 3,9 kW: S2-30 min; S3 25% No 5 kW: S2-15 min; S3 10% |
| Spiediena īscaurules | |
| Atloka savienojums | DN 32/40, PN 10; ANSI B16.1, Size 1.5, Class 125 |
| Ovāls pieslēgums | 36 mm |
| Paplašināts pielietojums | |
| Sprādzienaizsardzība | IECEX, ATEX, FM |
| Darbība ar frekvences pārveidotāju | Pieļaujami |

*Izgatavošanas datums tiek norādīts atbilstoši ISO 8601: JJJJwww

- JJJJ = gads
- W = saīsinājums nozīmē „nedēļa”
- ww = kalendārās nedēļas norāde

5.4 Modeļa koda atšifrējums

| | |
|--------|--|
| Piem.: | Rexa PRO-S03-112A/21T011X540/O |
| Rexa | legremdējamais notekūdeņu sūknis |
| PRO | Sērija |
| S | smalcinātājs; |
| 03 | Spiediena īscaurules nominālais diametrs: DN 32/40 |
| 112 | Hidraulikas pielietojums |
| A | Materiāla veids: Standarta |
| 2 | Polu skaits |
| 1 | IE klase |
| T | Elektrotīkla pieslēguma veids: <ul style="list-style-type: none"> • M = vienfāzes maiņstrāva (1~) • T = trīsfāzu maiņstrāva (3~) |
| 11 | Vērtība/10 = motora nominālā jauda P_2 , kW |
| X | Sertifikāts izmantošanai sprādzienbīstamās nozarēs |
| 5 | Frekvence: 5 = 50 Hz/6 = 60 Hz |
| 40 | Aplēses sprieguma kods |
| O | Elektriskais papildaprīkojums: <ul style="list-style-type: none"> • O = ar brīvu kabeļa galu • P = ar spraudni |

5.5 Darbība sprādzienbīstamā atmosfērā

Sertifikātu izmantošanai sprādzienbīstamās nozarēs pārskats

- Apliecināts atbilstoši IECEX: jā
- Sertifikācija saskaņā ar ATEX: jā
- Sertifikācija saskaņā ar FM: jā
- Sertifikācija saskaņā ar CSA-Ex: **nē**

Izmantošanai sprādzienbīstamās zonās sertificēto sūkņu apzīmējums

Lai izmantotu sprādzienbīstamā atmosfērā, sūknim tipa tehnisko datu plāksnītē jābūt šādām norādēm:

- attiecīgās sertifikācijas „Ex” simbolam
- Sprādzienbīstamības klasifikācija

levērot sprādzienaizsardzības nodaļu!

IECEX apliecinājums

Sūkņi ir piemēroti izmantošanai sprādzienbīstamās zonās:

- Iekārtu grupa: II
- Kategorija: 2, 1. zona un 2. zona

Sūkņus aizliegts izmantot 0. zonā!

ATEX Direktīva

Sūkņi ir piemēroti izmantošanai sprādzienbīstamās zonās:

- Iekārtu grupa: II

- Kategorija: 2, 1. zona un 2. zona
Sūkņus aizliegts izmantot 0. zonā!

FM sertifikāts

Sūkņi ir piemēroti izmantošanai sprādzienbīstamās zonās:

- Aizsardzības pakāpe: Explosionproof
- Kategorija: Class I, Division 1
Ievērojiet: Kad ir izvietoti kabeļi uz Division 1, ir atļauta montāža arī Class I, Division 2.

5.6 Piegādes komplektācija

- Sūkņi
- Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija

5.7 Piederumi

- Pieslēguma kabelis ar garumu līdz maks. 50 m (164 ft).
- Ārējs stieņa elektrods blīvēšanas kameras kontrolei
- Iekarināšanas palīgierīce uzstādīšanai iegremdējot
- Sūkņa kāja pārvietojamai uzstādīšanai
- Līmeņa vadība
- Fiksācijas elementi ar savienojošiem enkuriem
- Piestiprināšanas piederumi un ķēdes
- Vadības ierīces, releji un spraudņi

6 Montāža un pieslēgums elektrotīklam

6.1 Personāla kvalifikācija

- Ar elektrību saistītie darbi: atbilstoši izglītots un kvalificēts elektriķis
Persona ar piemērotu profesionālo izglītību, zināšanām un pieredzi, kura spēj atpazīt un novērst elektrības apdraudējumu.
- Montāžas/demontāžas darbi: apmācīti notekūdeņu tehnoloģiju speciālisti
Piestiprināšana un cauruļu izvietojums, veicot uzstādīšanu šķīdumā un sausā vietā, pacelšanas līdzeklis, pamatzināšanas par notekūdeņu apstrādes iekārtām

6.2 Uzstādīšanas veidi

- Vertikāla stacionāra uzstādīšana, iegremdējot ar iekarināšanas palīgierīci
- Vertikāla un pārvietojama uzstādīšana, iegremdējot ar sūkņa kāju

6.3 Operatora pienākumi

- Ievērojiet vietējos spēkā esošos negadījumu novēršanas noteikumus.
- Ievērojiet visus nosacījumus, kas ir saistīti ar darbu ar smagām un kustīgām kravām.
- Nodrošiniet aizsargaprīkojumu. Pārliedzinieties, ka personāls lieto aizsargaprīkojumu.
- Lietojot notekūdeņu tehnoloģijas iekārtas, ievērojiet vietējos notekūdeņu tehnoloģijas noteikumus.
- Nepieļaujiet spiediena triecienus!
Garākiem spiediena cauruļvadiem ar mainīgu reljefu ir iespējami spiediena triecieni. Šie spiediena triecieni var sabojāt sūkni!
- Atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem un šahtas lieluma ļaujiet motoram pietiekami atdzist.
- Konstrūcijai/pamatiem jābūt pietiekami stipriem, lai būtu iespējama droša un darbībai atbilstoša piestiprināšana. Par būvējuma/pamatu sagatavošanu un piemērotību ir atbildīgs operators!
- Pārbaudiet, vai pieejamā plānojuma dokumentācija (montāžas plāni, uzstādīšanas vieta, pieplūdes apstākļi) ir pilnīga un pareiza.

6.4 Montāža



BĪSTAMI

Draudi dzīvībai, ko rada bīstamais darbs vienatnē!

Darbi šahtās un šaurās telpās, kā arī darbi ar nokrišanas risku ir bīstami. Šos darbus nedrīkst veikt vienatnē!

- Veiciet darbu kopā tikai ar citu personu!

- Lietot aizsargaprīkojumu! Ievērojiet darba kārtības norādījumus.
 - Aizsargcimdi: 4X42C (uvex C500 wet)
 - Drošības apavi: Aizsardzības pakāpe S1 (uvex 1 sport S1)
 - Aizsargķivere: EN 397 atbilstoši standartiem, aizsardzība pret sānu deformāciju (uvex pheos)
(izmantojot pacelšanas līdzekļus)

- Uzstādīšanas vietas sagatavošana:
 - Tīra, attīrīta no lielām cietvielu daļiņām
 - Sausa
 - Aizsargāta pret salu
 - Dezinficēts
- Darba laikā iespējama indīgu vai smacējošu gāzu uzkrāšanās:
 - Ievērojiet darba kārtības norādījumiem atbilstošus aizsardzības pasākumus (veiciet gāzes mērījumus, ņemiet līdzi gāzes detektoru).
 - Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju.
 - Ja uzkrājas indīgas vai smacējošas gāzes, nekavējoties pametiet darba vietu!
- Sūkni vienmēr pārvietot aiz roktura!
- Pacelšanas līdzekļa uzstādīšana: līdzena virsma, tīra, stingra pamatne. Novietošanas un uzstādīšanas vietai jābūt viegli pieejamai.
- Nostipriniet ķēdi vai trosi ar bajoneti pie roktura/stiprinājuma punkta. Izmantojiet tikai būvtehnikā atļautus piestiprināšanas līdzekļus.
- Visus pieslēguma kabeļus uzstādiet atbilstoši noteikumiem. Pieslēguma kabeļi nedrīkst radīt nekādu apdraudējumu (pakļupšanas risku, bojājumu risku darbības laikā). Pārbaudiet, vai kabeļa šķērssriegzums un garums ir pietiekami izvēlētajam izvietojuma veidam.
- Vadības ierīču montāža: ievērojiet ražotāja pamācībā sniegtos norādījumus (IP klase, hermētiskums, sprādzienbīstamās zonas)!
- Nepieļaujiet gaisa ieraušānu šķidrumā. Pieplūdei izmantojiet virzītājpłaksnes vai deflektorus. Uzstādiet atgaisošanas ierīces!
- Sūkni aizliegts darbināt bez ūdens! Izvairieties no gaisa burbuļiem. Nepārsniegt zemāko pieļaujamo ūdens līmeni. Ieteicams iemontēt aizsardzību pret darbību bez ūdens!

6.4.1 Norādījumi divgalvu sūkņa ekspluatācijai

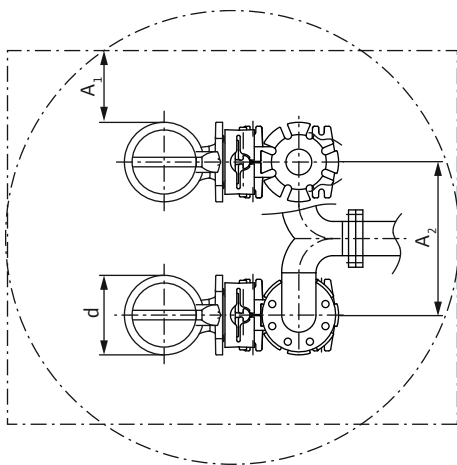


Fig. 3: Minimālie attālumi

Ja vienā darbības telpā tiek izmantoti vairāki sūkņi, jāietur minimālie attālumi starp sūkņiem un līdz sienai. Turklāt attālumi atšķiras atkarībā no iekārtas veida: maiņas vai paralēlā darbība.

| | |
|----------------|---|
| d | Hidraulikas korpusa diametrs |
| A ₁ | Minimālais attālums līdz sienai: <ul style="list-style-type: none"> – Sūkņu maiņas darbība: min. $0,3 \times d$ – Paralēlā darbība: min. $1 \times d$ |
| A ₂ | Spiediena cauruļvadu attālums: <ul style="list-style-type: none"> – Sūkņu maiņas darbība: min. $1,5 \times d$ – Paralēlā darbība: min. $2 \times d$ |

6.4.2 Apkopes darbības

Ja uzglabāšana ir ilgusi vairāk par 12 mēnešiem, pirms montāžas jāveic tālāk norādītie apkopes darbi:

- Pārbaudiet blīvēšanas kameras eļļu un ja nepieciešams nomainiet. Skatīt nodaļu „Blīvēšanas kameras eļļas nomaiņa [► 29]“.

6.4.3 Stacionārā uzstādīšana iegremdējot

Sūknis tiek uzstādīts akā vai tvērtņē. Lai pieslēgtu sūkni spiediena caurulei, tiek uzstādīta iekarināšanas palīgierīce. Pie iekarināšanas palīgierīces tiek pieslēgta pasūtītāja nodrošināta spiediena caurule. Sūknis tiek pieslēgts pie iekarināšanas palīgierīces ar savienotājatloku.

Spiediena caurulei ir jāatbilst sekojošām prasībām:

- Pievienotajai spiediena caurulei jābūt pašnesošai. Iekarināšanas palīgierīce **nedrīkst** balstīt spiediena cauruli!
- Spiediena caurule nedrīkst būt mazāka par sūkņa spiediena īscauruli.
- Visas minētās armatūras (noslēdzošais aizbīdnis, pretvārsts ...) ir pieejamas.
- Ierīkojiet spiediena cauruli tā, lai tā būtu pasargāta no sala.
- Atgaisošanas ierīces (piem. atgaisošanas vārsts) ir uzstādītas. Gaisa kabatas sūknī un spiediena caurulē var izraisīt sūknēšanas traucējumus.

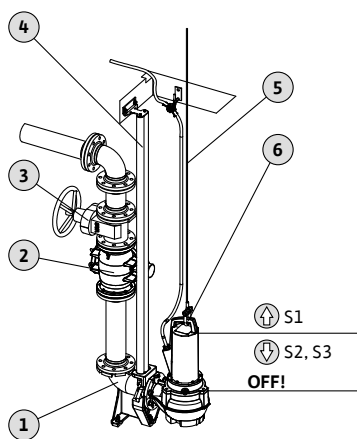


Fig. 4: Stacionārā uzstādīšana iegremdējot

6.4.4 Pārvietojamā uzstādīšana iegremdējot

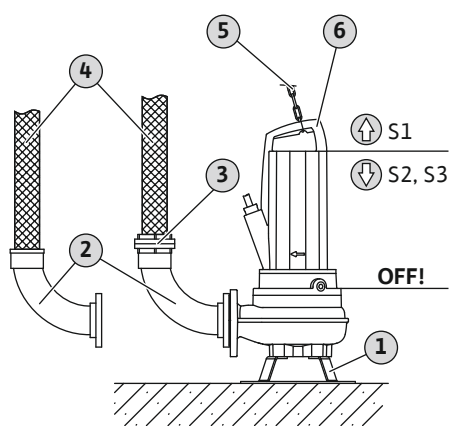


Fig. 5: Mobila uzstādīšana iegremdējot

| | |
|---|---|
| 1 | Iekarināšanas palīģierīce |
| 2 | Pretvārsts |
| 3 | Noslēģvārsts |
| 4 | Vadības caurules (nodrošina pasūtītājs) |
| 5 | Pacelšanas līdzeklis |
| 6 | Pacelšanas līdzekļa stiprinājuma punkts |

- ✓ Izmantošanas vieta ir sagatavota.
- ✓ Iekarināšanas palīģierīce uzstādīta.
- ✓ Savienotājatloks ir uzstādīts uz sūkņa.

1. Nostipriniet pacelšanas līdzekli ar bajoneti pie sūkņa stiprinājuma punkta.
2. Pacelt sūkni un novietot virs akas.
3. Lēnām nolaist sūkni un ievietot vadības caurules savienotājatlokā.
4. Nolaidiet sūkni, kamēr tas novietojas uz iekarināšanas palīģierīces un automātiski pievienojas. **UZMANĪBU! Veicot sūkņa nolaišanu, nedaudz nostiepiet pieslēguma kabelus!**
5. Atbrīvojiet piestiprināšanas līdzekļus no pacelšanas iekārtas un nodrošiniet pie šahtas izejas pret nokrišanu.
6. Izvietojiet pieslēguma kabeli pareizi un izvadiet ārā no akas. **UZMANĪBU! Nesabojājiet pieslēguma kabeli!**
 - nekādu savērpuma vai locījuma vietu.
 - Nemērciet kabeļa galu šķīdumā.
 - Ievērojiet lieces rādījumus.

▶ Sūkņi ir uzstādīti, elektrotīkla pieslēguma izveide.

Pievienojiet sūkņa kāju (pieejama atsevišķi kā piederums) sūkņim. Izmantojot sūkņa kāju, sūkni var uzstādīt jebkurā vietā lietošanas vietā. Spiediena pusē tiek pievienota spiediena šļūtene.

- Lai sūkņi neiegrimtu mīkstā pamatnē, uzstādīšanas vietā izmantojiet cietu paliktni.
- Ja sūkņi tiek izmantoti vienā un tajā pašā vietā ilgu laiku, pieskrūvējiet sūkņa kāju pie grīdas. Tas novērsīs vibrācijas un nodrošinās mierīgu darbību.

| | |
|----|---|
| 1 | Sūkņa kāja |
| 2 | Caurules līkums ar šļūtenes pieslēgumu vai Storz cieto savienojumu |
| 3 | Storz šļūtenes savienojums |
| 4 | Spiediena šļūtene |
| 5 | Pacelšanas līdzeklis |
| 6 | Stiprinājuma punkts |
| S* | Darbības režīms neiegremdējot: Ievērojiet norādījumus tipa tehnisko datu plāksnītē! |

- ✓ Izmantošanas vieta ir sagatavota.
- ✓ Sūkņa kāja uzmontēta.
- ✓ Spiediena tīcaurules sagatavotas: Piemontēts šļūtenes pieslēgums vai Storz savienojums.
- ✓ Mīksta pamatne: pieejams ciets paliktnis.

1. Nostipriniet pacelšanas līdzekli ar bajoneti pie sūkņa stiprinājuma punkta.
2. Paceliet sūkni un novietojiet izmantošanas vietā.
3. Novietojiet sūkni uz cietas pamatnes. Novērsiet iegrimšanu!
4. Nodrošināt sūkni pret pārvietošanos vai apgāšanos: Pieskrūvējiet sūkņa kāju pie grīdas.
5. Spiediena šļūteni novietojiet un nostipriniet norādītajā vietā (piem., notekā).
6. Izvietojiet pieslēguma kabeli pareizi. **UZMANĪBU! Nesabojājiet pieslēguma kabeli!**
 - nekādu savērpuma vai locījuma vietu.

- Nemērciet kabeļa galu šķidrumā.
- Ievērojiet lieces rādījumus.

► Sūknis ir uzstādīts, elektrotīkla pieslēguma izveide.

6.4.5 Līmeņa vadība

Lai nodrošinātu no līmeņa atkarīgu sūkņa vadību, pasūtītājam jānodrošina līmeņa kontrole.



BĪSTAMI

Nepareizas montāžas izraisīts sprādziena risks!

Ja līmeņa vadību uzstāda sprādzienbīstamā zonā, signālvadību pieslēgums jānodrošina ar eksplozijas novēršanas releju vai Zēnera diodi. Nepareiza pieslēguma gadījumā pastāv sprādziena risks! Pieslēgšanu lieciet veikt kvalificētam elektriķim.

6.4.6 Aizsardzība pret tukšgaitu

Aizsardzība darbībai bez ūdens novērš, ka sūknis tiek darbināts bez sūknējamā šķidruma un hidraulikā iekļūst gaiss. Šim nolūkam minimālo pieļaujamo uzpildes līmeni uzrauga ar ārēju vadību. Ja tiek sasniegts minimālais līmenis, sūknis izslēdzas. Turklāt, atkarībā no vadības, tiek iedarbināta optiskā un akustiskā trauksme.

Aizsardzība pret darbību bez ūdens var tikt integrēta kā papildus mērīšanas punkts esošajā vadībā. Alternatīvi aizsardzība pret darbību bez ūdens var darboties arī kā patstāvīga izslēgšanās ierīce. Atkarībā no iekārtas drošības automātiski vai manuāli var sekot sūkņa atkārtota ieslēgšana.

Lai panāktu optimālu darba drošību, ieteicams iemontēt aizsardzību darbībai bez ūdens.

6.5 Pieslēgšana elektrotīklam



BĪSTAMI

Elektriskās strāvas radīti draudi dzīvībai!

Nepareiza rīcība ar elektrību saistīto darbu laikā izraisa nāvi elektriskās strāvas trieciena dēļ!

- Ar elektrību saistītie darbi jāveic kvalificētam elektriķim!
- Ievērojiet vietējos noteikumus!



BĪSTAMI

Nepareiza pieslēguma izraisīts sprādziena risks!

Ja sūknis tiek uzstādīts sprādzienbīstamā zonā, nepareizas pievienošanas gadījumā pastāv dzīvībai bīstams sprādziena risks! Izmantojot sprādzienbīstamās zonās, ir spēkā tālāk minētās norādes.

- Pieslēgšanu vienmēr lieciet veikt kvalificētam elektriķim.
- Sūkņa elektrisko pieslēgumu vienmēr veidojiet ārpus sprādzienbīstamās zonas. Ja sūkņa elektrisko pieslēgumu veido sprādzienbīstamā zonā, veidojiet pieslēgumu korpusā, ko paredzēts lietot sprādzienbīstamās zonās (aizdegšanās aizsardzība saskaņā ar DIN EN 60079-0)!
- Pieslēdziet potenciāla izlīdzināšanas vadītāju apzīmētajai zemējuma spaiļei. Zemējuma spaiļi ir izvietoti pieslēguma kabeļu zonā. Potenciāla izlīdzināšanas vadītājam izmantojiet kabeļus ar šķērsriezuma laukumu atbilstoši vietējiem noteikumiem.
- Pieslēdziet termisko motora kontroli, izmantojot sprādzienbīstamās zonās atļautu izvērtēšanas releju.
- Izslēgšanu veikt ar temperatūras ierobežotāju ar atkārtotas ieslēgšanās bloķētāju. Atkārtota ieslēgšana drīkst būt iespējama tikai pēc tam, kad ir manuāli nospiests atbloķēšanas taustiņš!
- Pieslēdziet ārējos stieņa elektrodus, izmantojot sprādzienbīstamās zonās atļautu izvērtēšanas releju ar iekšēji drošu strāvas ķēdi.
- Attiecībā uz elektrisko pieslēgumu ievērojiet sprādzienaizsardzības nodaļā norādīto papildu informāciju!

- Elektrotīkla pieslēgums atbilst norādījumiem tipa tehnisko datu plāksnītē.

- Elektrotīkla barošana trīsfāzu maiņstrāvas motoriem ar pa labi rotējošu rotācijas lauku (3~ motori).
- Izvietojiet pieslēguma kabeli saskaņā ar vietējiem noteikumiem un pieslēdziet atbilstoši dzīslu apzīmējumiem.
- **Visi** Pieslēdziet kontroles ierīces un pārbaudiet to darbību.
- Izveidojiet zemējumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

6.5.1 Elektrotīkla drošinātājs

Vadu aizsardzības slēdzis

Vadu aizsardzības slēdžu lielums un komutācijas raksturlielne ir atkarīga no pieslēgtā izstrādājuma nominālās strāvas. Ievērojiet vietējos noteikumus.

Motora aizsardzības slēdzis

Produktiem bez spraudņa paredziet pasūtītāja nodrošinātu motora aizsardzības slēdzi! Minimālā prasība ir termiskais relejs / motora aizsardzības slēdzis ar temperatūras kompensāciju, diferenciālo nostrādi un atkārtotas ieslēgšanas bloķētāju saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Jūtīgu elektrotīklu gadījumā paredziet citas pasūtītāja nodrošinātas aizsargierīces (piem., pārsprieguma, pārāk zema sprieguma vai fāzu atteices releju).

FI slēdzis (RCD)

- FI slēdzi (RCD) uzstādiet atbilstoši vietējā elektroapgādes uzņēmuma noteikumiem.
- Iemontējiet FI slēdzi (RCD), ja saskarē ar produktu un strāvu vadošiem šķidrūmiem var nonākt personas.

6.5.2 Apkopes darbības

6.5.2.1 Motora tinuma izolācijas pretestības pārbaude

- Pārbaudiet motora tinuma izolācijas pretestību.
- Pārbaudiet temperatūras sensoru pretestību.
- ✓ Izolācijas pretestības mērierīce 1000 V
- ✓ Motori ar **kondensatoru**: Tinumiem īssavienojums!

1. Pārbaudiet tinuma izolācijas pretestību.

⇒ Mērījuma vērtība pirmā lietošanas sākšana: $\geq 20 \text{ M}\Omega$.

⇒ Mērījuma vērtība intervāla mērījums: $\geq 2 \text{ M}\Omega$.

- ▶ Tinuma izolācijas pretestība pārbaudīta. Ja izmērītās vērtības atšķiras no norādītajām vērtībām, sazinieties ar klientu servisu.

6.5.2.2 Temperatūras sensoru pretestības pārbaude

- ✓ Ir pieejams ommetrs.

1. Izmērit pretestību.

⇒ Mērījuma vērtība **Bimetāla devējs**: 0 omu (caurplūde).

⇒ **3x PTC sensoru** mērījuma vērtība: no 60 līdz 300 omiem.

⇒ **4x PTC sensoru** mērījuma vērtība: no 80 līdz 400 omiem.

- ▶ Pretestība pārbaudīta. Ja izmērītās vērtības atšķiras no norādītajām vērtībām, sazinieties ar klientu servisu.

6.5.3 Vienfāzes maiņstrāvas motora pieslēgums (1~ motors)

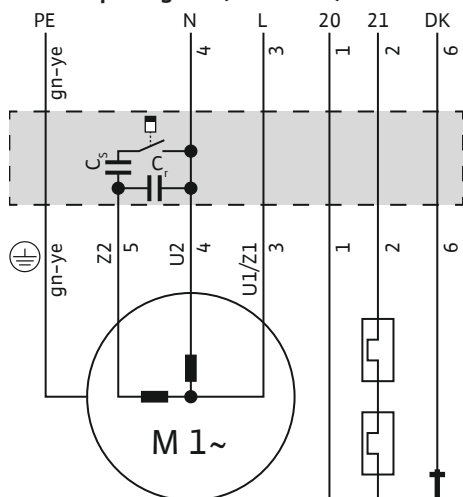


Fig. 6: Pieslēguma shēma 1~ motors

| Vads | Nosaukums | Spaile |
|-----------------------|-----------|--|
| 1, 2 | 20, 21 | Termiskā motora kontrole |
| 3 | U1/Z1 | L |
| 4 | U2 | N |
| 5 | Z2 | Ieslēgšanas un darbības kondensatora pieslēgšana |
| 6 | DK | Motora telpas noplūdes kontrole |
| Zaļa/dzeltena (gn-ye) | PE | Zemējums |

- Pieslēguma kabelis ar brīviem kabeļu galiem.
- Pieslēgums vadības ierīcei saskaņā ar pieslēguma shēmu.
- Motora termiskā kontrole:
 - Sensors: Bimetāla devējs
 - Temperatūras loku skaits: 1, temperatūras ierobežotājs
 - Pieslēguma vērtības: maks. 250 V(AC), 2,5 A, $\cos \phi = 1$
 - Slietņņa vērtība: nosaka sensors.
 - Aktivizēšanas stāvoklis: Kad tiek sasniegta slietņņa vērtība, izslēgt sūkni!

6.5.4 Trīsfāzu maiņstrāvas motora pieslēgums (3~ motors)

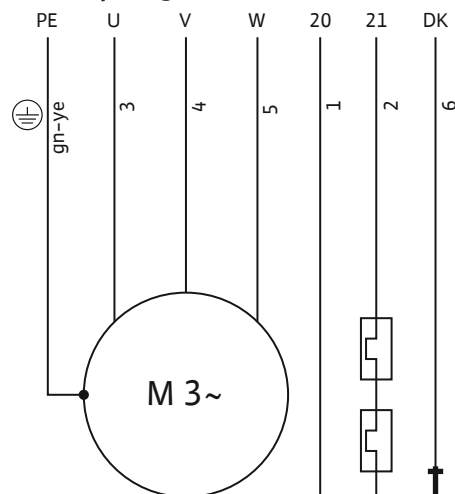


Fig. 7: Pieslēguma shēma 3~ motors: tiešā palaide, bimetāla devējs

- Motora telpas noplūdes kontrole:
Pieslēgums jāveic ar izvērtēšanas releju (piem. „NIV 101/A“).
 - Sensors: Elektrods
 - Pieslēguma vērtības: maks. 250 V(AC), 2,5 A, $\cos \phi = 1$
 - Sliekšņa vērtība: 30 kOhm
 - Aktivizēšanas stāvoklis: Kad tiek sasniegta sliekšņa vērtība, izslēgt sūkni!

| Vads | Nosaukums | Spaile |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|
| 1, 2 | 20, 21 | Termiskā motora kontrole |
| 3 | U | L1 |
| 4 | V | L2 |
| 5 | W | L3 |
| 6 | DK | Motora telpas noplūdes kontrole |
| Zaļa/dzeltena (gn-ye) | PE | Zemējums |

- Pieslēguma kabelis ar brīviem kabeļu galiem.
- Pieslēgums vadības ierīcei saskaņā ar pieslēguma shēmu.
- Elektrotīkla pieslēgums ar rotācijas lauku pa labi
- Motora termiskā kontrole:
 - Sensors: Bimetāla devējs
 - Temperatūras loku skaits: 1, temperatūras ierobežotājs
 - Pieslēguma vērtības: maks. 250 V(AC), 2,5 A, $\cos \phi = 1$
 - Sliekšņa vērtība: nosaka sensors.
 - Aktivizēšanas stāvoklis: Kad tiek sasniegta sliekšņa vērtība, izslēgt sūkni!
- Motora telpas noplūdes kontrole:
Pieslēgums jāveic ar izvērtēšanas releju (piem. „NIV 101/A“).
 - Sensors: Elektrods
 - Pieslēguma vērtības: maks. 250 V(AC), 2,5 A, $\cos \phi = 1$
 - Sliekšņa vērtība: 30 kOhm
 - Aktivizēšanas stāvoklis: Kad tiek sasniegta sliekšņa vērtība, izslēgt sūkni!

6.5.5 Papildu aprīkojums

Informācija par piederumu elektrisko pieslēgumu vai iespējamām īpašām konfigurācijām. Sīkāku informāciju par īpašo konfigurāciju var atrast pasūtījuma apstiprinājumā vai konfigurācijas pārskatā.

6.5.5.1 Trīsfāžu maiņstrāvas motora pieslēgums (3~ motors) ar PTC sensoru

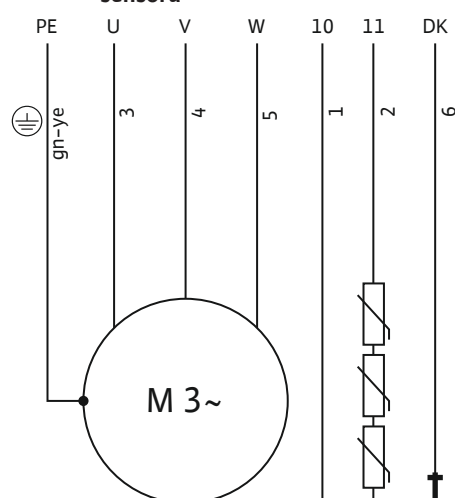


Fig. 8: Pieslēguma shēma 3~ motors: tiešā palaide, PTC sensors

| Vads | Nosaukums | Spaile |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|
| 1, 2 | 10, 11 | Termiskā motora kontrole |
| 3 | U | L1 |
| 4 | V | L2 |
| 5 | W | L3 |
| 6 | DK | Motora telpas noplūdes kontrole |
| Zaļa/dzeltena (gn-ye) | PE | Zemējums |

- Motora termiskā kontrole:
Pieslēgums jāveic ar izvērtēšanas releju (piem. „CM-MSS“).
 - Sensors: PTC sensors
 - Temperatūras loku skaits: 1, temperatūras ierobežotājs
 - Pieslēguma vērtības: maks. 30 V(DC)
 - Sliekšņa vērtība: nosaka sensors.
 - Aktivizēšanas stāvoklis: Kad tiek sasniegta sliekšņa vērtība, izslēgt sūkni!

6.5.5.2 Termiskās motora kontroles pieslēgums kā temperatūras regulēšana

Sērījveidā termiskā motora kontrole ir kā temperatūras ierobežotājs (1 temperatūras loks). Pēc izvēles termisko motora kontroli var īstenot arī ar temperatūras regulēšanu (2 temperatūras loki):

- Kad tiek sasniegta zemākās temperatūras sliekšņa vērtība, izslēgt sūkni. Sūkņa atkārtota ieslēgšana var notikt **automātiski**.
- Kad tiek sasniegta augstākās temperatūras sliekšņa vērtība, izslēgt sūkni. Atkārtota ieslēgšana jāveic **manuāli!**

Temperatūras regulēšanas vada apzīmējums (2 temperatūras loki)

| Vada apzīmējums | | Apraksts |
|-----------------|-----|--|
| bimetāls | PTC | |
| 21 | 11 | Maksimālās temperatūras loka pieslēgums |
| 20 | 10 | Vidējais pieslēgums |
| 22 | 12 | Pazeminātas temperatūras loka pieslēgums |

Pieslēdzot sprādzienbīstamās zonās, ņemiet vērā sprādzienaizsardzības nodaļā norādīto papildu informāciju!

6.5.5.3 Pieslēgums ārējie stieņa elektrodi

UZMANĪBU

Blīvēšanas kameras hermētiskās telpas pārraudzības aktivizēšanas stāvoklis

Stieņa elektrodi fiksē ūdens iekļūšanu blīvēšanas kamerā. Pie noteikta ūdens daudzuma eļļā tiek sasniegta sliekšņa vērtība. Izvērtēšanas relejs aktivizē trauksmes signālu vai sūknis tiek izslēgts:

- Ja ir tikai trauksmes signāls, sūknis var tikt pilnībā bojāts.
- Ieteikums: Vienmēr izslēgt sūkni!

Pieslēgums jāveic ar izvērtēšanas releju (piem. „NIV 101/A“):

- Sensors: Elektrods
- Pieslēguma vērtības: maks. 250 V(AC), 2,5 A, $\cos \phi = 1$
- Sliekšņa vērtība: 30 kOhm
- Aktivizēšanas stāvoklis: Kad tiek sasniegta sliekšņa vērtība, aktivizēt trauksmes signālu vai izslēgt sūkni!

6.5.6 Motora aizsardzības iestatīšana

6.5.6.1 Tiešais pieslēgums

- **Pilna slodze**
Iestatiet motora aizsardzības nominālo strāvu saskaņā ar tipa tehnisko datu plāksnīti.
- **Daļējas noslodzes režīms**
Iestatīt motora aizsardzību 5 % virs izmērītās strāvas darbības punktā.
- **Pilna slodze**
Iestatiet motora aizsardzības nominālo strāvu saskaņā ar tipa tehnisko datu plāksnīti.
- **Daļējas noslodzes režīms**
Iestatīt motora aizsardzību 5 % virs izmērītās strāvas darbības punktā.

Ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus:

- Strāvas patēriņam vienmēr jābūt zem nominālās strāvas.
- Noslēdziet palaidi un izplūdi 30 s laikā.
- Lai izvairītos no jaudas zudumiem, pēc normālas darbības nodrošināšanas savienojiet elektronisko starteri (laidenā palaide) tiltslēgumā.

6.5.7 Darbība ar frekvences pārveidotāju

Sūkni drīkst izmantot ar frekvences pārveidotāju. Meklējiet un ievērojiet pielikumā norādītās atbilstošās prasības.

7 Eksploatācijas uzsākšana



IEVĒRĪBAI

Automātiska ieslēgšana pēc strāvas padeves pārtraukuma

Produktu atkarībā no procesa ieslēdz un izslēdz, izmantojot atsevišķas vadības sistēmas. Pēc strāvas padeves pārtraukuma produkts var automātiski ieslēgties.

7.1 Personāla kvalifikācija

- Darbināšana/vadība: Personāls, kas ir apmācīts par visas iekārtas darbības principu

7.2 Operatora pienākumi

- Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijas nodrošināšana pie sūkņa un tai paredzētā vietā.
- Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijai ir jābūt nodrošinātai personāla valodā.
- Pārliecinieties, ka viss personāls ir izlasījis un sapratis uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukciju.
- Visas iekārtas drošības ierīces un avārijas izslēgšanas slēdži ir aktīvi, un to nevainojama darbība ir pārbaudīta.
- Sūknis ir piemērots lietošanai norādītajos ekspluatācijas nosacījumos.

7.3 Griešanās virziena kontrole trīsfāzu maiņstrāvas motoriem

Sūkņa pareizs griešanās virziens ir rūpnīcā pārbaudīts un iestatīts. Lai nodrošinātu pareizu griešanās virzienu, pie elektrotīkla pieslēguma ir nepieciešams elektromagnētiskais rotācijas lauks pa labi. Sūkni **nav** atļauts lietot ar elektromagnētisko rotācijas lauku pa kreisi!

- **Pārbaudiet** griešanās virzienu.
Pārbaudiet rotācijas lauku pie elektrotīkla pieslēguma ar rotācijas lauka pārbaudes ierīci.
- **Koriģējiet** griešanās virzienu.
Nepareiza griešanās virziena gadījumā mainiet pieslēgumu tālāk norādītajā veidā:
 - Tiešā palaide: samainiet divas fāzes.
 - Zvaigznes-trīsstūra palaide: Samainiet divu tinumu pieslēgumus (piemēram, U1/V1 un U2/V2).

7.4 Darbība sprādzienbīstamā atmosfērā



BĪSTAMI

Dzirksteļizlādes izraisīts sprādziena risks hidraulikā!

Darbības laikā hidraulikai jābūt pilnīgi piepildītai ar šķidrumu. Dzirksteļizlādes izraisīts sprādziena risks, ja hidraulikā veidojas gaisa spilvens!

- Nepieļaut gaisa ieraušānu šķidrumā. Uzstādīt pie pieplūdes deflektoru.
- Nepieļaut hidraulikas iznākšanu šķidruma virspusē. Izslēgt sūkni pie attiecīga šķidruma līmeņa.
- Uzstādīt papildu aizsardzību pret darbību bez ūdens.
- Nodrošināt aizsardzību pret darbību bez ūdens ar atkārtotas ieslēgšanās bloķētāju.

Sertifikātu izmantošanai sprādzienbīstamās nozarēs pārskats

- Apliecināts atbilstoši IECEx: jā
- Sertifikācija saskaņā ar ATEX: jā
- Sertifikācija saskaņā ar FM: jā
- Sertifikācija saskaņā ar CSA-Ex: **nē**

Izmantošanai sprādzienbīstamās zonās sertificēto sūkņu apzīmējums

Lai izmantotu sprādzienbīstamā atmosfērā, sūknim tipa tehnisko datu plāksnītē jābūt šādām norādēm:

- attiecīgās sertifikācijas „Ex” simbolam
- Sprādzienbīstamības klasifikācija

ievērot sprādzienaizsardzības noteikumus!

IECEx apliecinājums

Sūkņi ir piemēroti izmantošanai sprādzienbīstamās zonās:

- Iekārtu grupa: II
 - Kategorija: 2, 1. zona un 2. zona
- Sūkņus aizliegts izmantot 0. zonā!**

ATEX Direktīva

Sūkņi ir piemēroti izmantošanai sprādzienbīstamās zonās:

- Iekārtu grupa: II
 - Kategorija: 2, 1. zona un 2. zona
- Sūkņus aizliegts izmantot 0. zonā!**

FM sertifikāts

Sūkņi ir piemēroti izmantošanai sprādzienbīstamās zonās:

- Aizsardzības pakāpe: Explosionproof

- Kategorija: Class I, Division 1
Ievēribai: Kad ir izvietoti kabeļi uz Division 1, ir atļauta montāža arī Class I, Division 2.

7.5 Pirms ieslēgšanas

Pirms ieslēgšanas pārbaudiet tālāk norādītos aspektus:

- Vai pieslēgšana elektrotīklam ir izveidota pareizi?
- Vai pieslēguma kabelis ir izvietots droši?
- Vai pludiņslēdzis var brīvi kustēties?
- Piederumi ir piestiprināti pareizi?
- Vai ir ievērota sūkņejamā šķidrums temperatūra?
- Vai ir ievērots iegremdēšanas dziļums?
- Vai spiediena caurulē un sūkņa iebedrē nav nosēdumu?
- Visi spiediena caurules noslēdzošie aizbīdņi atvērti?
- Vai spiediena caurulē ir atgaisošanas ierīces?
Gaisa kabatas sūknī un spiediena caurulē var izraisīt sūkņēšanas traucējumus.

7.6 Ieslēgšana un izslēgšana

- Kad sūknis ieslēdzas nominālā strāva tiek īslaicīgi pārsniegta.
- Darbības laikā nominālo strāvu vairs nedrīkst pārsniegt.

UZMANĪBU! Materiālais kaitējums! Ja sūknis neuzsāk darbību, tūlīt to izslēdziet. Motora bojājums! Pirms atkārtotas ieslēgšanas vispirms novērsiet traucējumu.

Transportēšanas novietojumā ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus:

- Novietojiet sūkni uz cietas pamatnes. Novērsiet iegrimšanu!
- Apgāzušos sūkņus pirms ieslēgšanas atkal pieceliet.
- Ja sūknis „bēg projām”, pieskrūvējiet sūkni pie pamatnes.

Sūknis ar brīvu kabeļa galu

Sūknis ieslēdz un izslēdz, izmantojot atsevišķu, uzstādīšanas vietā pasūtītāja nodoršinātu vadības vietu (ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis, vadības ierīce).

7.7 Darbības laikā



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks, ko rada rotējošas detaļas!

Sūkņa darba zonā nedrīkst uzturēties personas. Iespējami savainojuma draudi!

- Marķējiet un norobežojiet darba zonu.
- Ja darba zonā nav personas, izslēdziet sūkni.
- Ja personas iekļūst darba zonā, nekavējoties izslēdziet sūkni.



BRĪDINĀJUMS

Apdedzināšanās risks uz karstām virsmām!

Motora korpuss darbības laikā var kļūt karsts. Iespējams apdedzināties.

- Pēc izslēgšanas ļaujiet sūknim atdzist līdz apkārtējā gaisa temperatūrai!

UZMANĪBU

Sūkņa darbošanās bez ūdens ir aizliegta!

Sūknis aizliegts darbināt bez ūdens. Ja tiek sasniegts minimālais sūkņēšanas līmenis, izslēdziet sūkni. Darbošanās bez ūdens var sabojāt blīvījumus un rada neatgriezenisku sūkņa bojājumu.



IEVĒRĪBAI

Papīra dvieļi un mitrās salvetes var radīt aizsprostojumu smalcinātājā!

Lai šķidrums nebūtu papīra dvieļu un mitro salvešu, pieplūstošais šķidrums vispirms mehāniski jāattīra.



IEVĒRĪBAI

Sūknēšanas problēmas pārāk zema ūdens līmeņa dēļ

Hidraulika ir pašatgaisojoša. Mazāki gaisa spilveni sūknēšanas laikā tiek likvidēti. Ja šķidrums līmenis pazeminās pārāk daudz, var apstāties sūknēšanas plūsma. Minimālajam pieļaujamajam ūdens līmenim jāsniedzas līdz hidraulikas korpusa augšējai malai!

Regulāri pārbaudiet tālāk sniegtos norādījumus:

- Pieplūdes daudzums atbilst sūknēšanas jaudai.
- Līmeņa vadība un aizsardzība pret darbību bez ūdens darbojas pareizi.
- Ir nodrošināts minimālais ūdens pārklājums.
- Pieslēguma kabelis nav bojāts.
- Sūknis ir brīvs no nosēdumiem un cietajām frakcijām.
- Sūknēšanas šķīdumā nav gaisa.
- Visi noslēdzošie aizbīdņi ir atvērti.
- Mierīga un ar zemu vibrāciju gaita.
- Nepārsniegt maks. ieslēgšanās un izslēgšanās biežumu.
- Elektrotīkla pieslēguma pielāides:
 - Darba spriegums: +/-10 %
 - Frekvence: +/-2 %
 - Strāvas patēriņš starp atsevišķām fāzēm: maks. 5 %
 - Sprieguma atšķirības starp atsevišķām fāzēm: maks. 1 %



IEVĒRĪBAI

Darbības laikā nomainīt motoru

- Ja motors darbības laikā tiek izcelts, ievērojiet sadaļā „Darbības režīms neiegremdējot” sniegtos norādījumus! Skat. norādes „OT_E” uz tipa tehnisko datu plāksnītes!
- Ilgstošai darbināšanai nodrošināt motora dzesēšanu: Pirms atkārtotas ieslēgšanas motoru pilnībā iegremdēt!

Ilgāks darbības laiks ar darbību neiegremdējot

Kad ir nodrošināta motora dzesēšana, ir iespējams ilgāks darbības laiks:

- S3 10 % var darbināt pēc **S3 25 %!**
- S3 25 % var darbināt pēc **S3 50 %!**

UZMANĪBU! Nodrošināt motora dzesēšanu: Pirms atkārtotas ieslēgšanas motoru pilnībā iegremdēt uz apm. 1 min.

8 Eksploatācijas pārtraukšana / demontāža

8.1 Personāla kvalifikācija

- Darbināšana/vadība: Personāls, kas ir apmācīts par visas iekārtas darbības principu
- Ar elektrību saistītie darbi: atbilstoši izglītots un kvalificēts elektriķis
Persona ar piemērotu profesionālo izglītību, zināšanām un pieredzi, kura spēj atpazīt un novērst elektrības apdraudējumu.
- Montāžas/demontāžas darbi: apmācīti notekūdeņu tehnoloģiju speciālisti
Piestiprināšana un cauruļu izvietojums, veicot uzstādīšanu šķīdumā un sausā vietā, pacelšanas līdzeklis, pamatzināšanas par notekūdeņu apstrādes iekārtām

8.2 Operatora pienākumi

- Jāievēro vietējie spēkā esošie negadījumu novēršanas un arodbiedrību drošības noteikumi.
- Jāievēro noteikumi par darbu ar smagām un kustīgām kravām.
- Gādāji par nepieciešamajiem aizsardzības līdzekļiem un pārliecinieties, ka personāls lieto aizsardzības līdzekļus.
- Slēgtās telpās gādāji par pietiekamu ventilāciju.
- Ja uzkrājas indīgas vai smacējošas gāzes, jāveic pretpasākumi!

8.3 Eksploatācijas pārtraukšana

Sūknis tiek izslēgts, bet paliek iebūvēts. Līdz ar to sūknis būs gatavs darbam katrā brīdī.

- ✓ Lai sūknis būtu aizsargāts no sala un ledus, pilnībā iegremdējiet sūkni šķidrumā.
 - ✓ Šķidruma minimālā temperatūra: +3 °C (+37 °F).
1. izslēdziet sūkni;
 2. Nodrošiniet vadības vietu pret neatļautu atkārtotu ieslēgšanu (piemēram, bloķējiet galveno slēdzi).
 - ▶ Sūknis nedarbojas.

Ja sūknis pēc ekspluatācijas pārtraukšanas paliek iemontēts, ņemiet vērā tālāk norādītos aspektus:

- Nodrošiniet iepriekš minētos ekspluatācijas pārtraukšanas nosacījumus visu laika periodu, kurā ekspluatācija ir pārtraukta. Ja šos nosacījumus nevar nodrošināt, demontējiet sūkni!
- Pārtraucot ekspluatāciju uz ilgāku laika posmu, regulāri veiciet darbības pārbaudi.
 - Laika periods: no reizes mēnesī līdz reizei ceturksnī
 - Darbības ilgums: 5 minūtes
 - Veiciet darbības pārbaudi tikai atbilstošos darbības apstākļos!

8.4 Demontāža



BĪSTAMI

Veselībai kaitīgu šķidrumu radīts apdraudējums!

Apdraudējums, ko rada bakteriāla infekcija!

- Pēc demontāžas dezinficējiet sūkni!
- Ievērojiet darba kārtības norādījumus!



BĪSTAMI

Elektriskās strāvas radīti draudi dzīvībai!

Nepareiza rīcība ar elektrību saistīto darbu laikā izraisa nāvi elektriskās strāvas trieciena dēļ!

- Ar elektrību saistītie darbi jāveic kvalificētam elektriķim!
- Ievērojiet vietējos noteikumus!



BĪSTAMI

Draudi dzīvībai, ko rada bīstamais darbs viena cilvēka!

Darbi šahtās un šaurās telpās, kā arī darbi ar nokrišanas risku ir bīstami. Šos darbus nedrīkst veikt viena cilvēka!

- Veiciet darbu kopā tikai ar citu personu!



BRĪDINĀJUMS

Apdedzināšanās risks uz karstām virsmām!

Motora korpuss darbības laikā var kļūt karsts. Iespējams apdedzināties.

- Pēc izslēgšanas ļaujiet sūknim atdzist līdz apkārtējā gaisa temperatūrai!

Darbību laikā lietojiet šādu aizsargaprīkojumu:

- Drošības apavi: Aizsardzības pakāpe S1 (uvex 1 sport S1)
- Aizsargcimdi: 4X42C (uvex C500 wet)
- Aizsargķivere: EN 397 atbilstoši standartiem, aizsardzība pret sānu deformāciju (uvex pheos)
(izmantojot pacelšanas līdzekļus)

Ja darbību laikā nonāk saskarē ar bīstamām vielām, jālieto arī šāds aizsargaprīkojums:

- Aizsargbrilles: uvex skyguard NT
 - Marķējums rāmis: W 166 34 F CE
 - Marķējums stikliņi: 0-0,0* W1 FKN CE
- Elpceļu aizsargmasku: Sejas maska 3M sērija 6000 ar filtru 6055 A2

Dotais aizsargaprīkojums ir minimālās prasības. Ievērojiet darba kārtības norādījumus!
* Aizsargpakāpe atbilstoši EN 170 neattiecas uz šiem darbiem.

8.4.1 Stacionārā uzstādīšana iegremdējot

- ✓ Sūkņa darbība ir pārtraukta.
 - ✓ Noslēdzošie aizbīdņi pieplūdes un spiediena pusē ir aizvērti.
1. Atvienojiet sūkni no elektrotīkla.
 2. Nostipriniet pacelšanas līdzekļus pie stiprinājuma punkta.
 3. Lēnām paceliet sūkni un, izmantojot vadības caurules, izceliet to no darbības telpas.
UZMANĪBU! Nesabojājiet pieslēguma kabeli! Paceļot sūkni, turiet pieslēguma kabeli, nedaudz nostieptu!
 4. Saritiniet pieslēguma kabeli un nostipriniet uz motora.
Nesalokiet.
Nesaspiediet.
Ievērojiet lieces rādījumus.
 5. Kārtīgi iztīriet sūkni (skatiet sadaļu „Tīrīšana un dezinficēšana”).

8.4.2 Pārvietojamā uzstādīšana iegremdējot

- ✓ Sūkņa darbība ir pārtraukta.
1. Atvienojiet sūkni no elektrotīkla.
 2. Saritiniet pieslēguma kabeli un nostipriniet uz motora.
Nesalokiet.
Nesaspiediet.
Ievērojiet lieces rādījumus.
 3. Atvienojiet spiediena cauruli no spiediena īscaurules.
 4. Nostipriniet pacelšanas līdzekļus pie stiprinājuma punkta.
 5. Izceliet sūkni no darbības telpas. **UZMANĪBU! Nesabojājiet pieslēguma kabeli! Novietošanas laikā uzmaniet pieslēguma kabelus!**
 6. Kārtīgi iztīriet sūkni (skatiet sadaļu „Tīrīšana un dezinficēšana”).

8.4.3 Tīrīšana un dezinficēšana

- Lietot aizsargaprīkojumu! Ievērojiet darba kārtības norādījumus.
 - Drošības apavi: Aizsardzības pakāpe S1 (uvex 1 sport S1)
 - Elpceļu aizsargmasku: Sejas maska 3M sērija 6000 ar filtru 6055 A2
 - Aizsargcimdi: 4X42C + Tips A (uvex protector chemical NK2725B)
 - Aizsargbrilles: uvex skyguard NT
 - Dezinfekcijas līdzekļu izmantošana:
 - Lietojiet stingri saskaņā ar ražotāja norādījumiem!
 - Aizsargaprīkojumu lietot atbilstoši ražotāja dotajiem norādījumiem!
 - Skalošanas ūdens jānovada saskaņā ar vietējiem noteikumiem, piem. notekūdeņu kanālā!
 - ✓ Sūknis demontēts.
1. Izolējiet spraudņus vai brīvos kabeļu galus ūdens necaurlaidīgā veidā!
 2. Nostipriniet pacelšanas līdzekli pie sūkņa stiprinājuma punkta.
 3. Paceliet sūkni līdz apmēram 30 cm (10 collām) virs pamatnes.
 4. Aplaištiet sūkni ar tīru ūdeni no augšas uz leju.
 5. Lai iztīrītu darba ratu un sūkņa iekšpusi, virziet ūdens strūklu caur spiediena īscauruli uz iekšu.
 6. Dezinficējiet sūkni.
 7. Utilizējiet uz pamatnes esošās netīrumu paliekas, piem. ieskalojiet kanālā.
 8. Ļaujiet sūknim izžūt.

9 Uzturēšana tehniskā kārtībā

9.1 Personāla kvalifikācija

- Ar elektrību saistītie darbi: atbilstoši izglītots un kvalificēts elektriķis
Persona ar piemērotu profesionālo izglītību, zināšanām un pieredzi, kura spēj atpazīt un novērst elektrības apdraudējumu.
- Apkopes darbības: apmācīti notekūdeņu tehnoloģiju speciālisti
Izlietojamo ekspluatācijas materiālu izmantošana/utilizācija, pamatzināšanas par mašīnbūvi (montāža/demontāža)

- 9.2 Operatora pienākumi**
- Gādājiet par nepieciešamajiem aizsardzības līdzekļiem un pārliecinieties, ka personāls lieto aizsardzības līdzekļus.
 - Savāciet darbības līdzekļus piemērotos rezervuāros un utilizējiet saskaņā ar noteikumiem.
 - Izmantoto aizsargapģērbu utilizējiet saskaņā ar noteikumiem.
 - Izmantojiet tikai ražotāja oriģinālās detaļas. Ja tiek izmantotas neoriģinālās rezerves daļas, ražotājs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības.
 - Nekavējoties savāciet noplūdušo šķidrumu un darbības līdzekli un utilizējiet saskaņā ar vietējām direktīvām.
 - Nodrošiniet nepieciešamos instrumentus.
 - Lietojot viegli uzliesmojošus šķīdināšanas un tīrīšanas līdzekļus, ir aizliegta atklāta liesma, atklāta uguns un smēķēšana.
 - Dokumentējiet apkopes darbus iekārtas pārbaudes sarakstā.
- 9.3 Darbības līdzekļi**
- 9.3.1 Eļļas veidi**
- ExxonMobile: Marcol 52
 - ExxonMobile: Marcol 82
 - Total: Finavestan A 80 B (NSF-H1 sertifikāts)
- 9.3.2 Iepildes daudzums**
- Iepildāmais daudzums ir atkarīgs no motora jaudas (skat. „P₂“ tipa tehnisko datu plāksnīti):
- 1,1 kW = 900 ml (30 US.fl.oz)
 - 1,5 kW = 900 ml (30 US.fl.oz)
 - 2,5 kW = 900 ml (30 US.fl.oz)
 - 3,9 kW = 1500 ml (50.5 US.fl.oz)
 - 5,0 kW = 1500 ml (50.5 US.fl.oz)
- 9.4 Apkopes intervāli**
- Veiciet regulāras apkopes darbības.
 - Līgumiski pielāgojiet apkopes intervālus atkarībā no reālajiem vides apstākļiem. Sazinieties ar klientu servisu.
 - Ja darbības laikā rodas spēcīga vibrācija, jāveic montāžas pārbaude.
- 9.4.1 Apkopes intervāli normālos apstākļos**
- 8000 darba stundas vai pēc 2 gadiem**
- Pieslēguma kabeļa vizuālā pārbaude
 - Piederumu vizuālā pārbaude
 - Korpusa un pārklājuma nodiluma vizuālā pārbaude
 - Kontroles ierīču darbības pārbaude
 - Eļļas nomaīņa blīvēšanas kamerā
- NORĀDE! Ja ir iemontēta hermētiskās telpas pārraudzība, eļļas nomaīņa jāveic atbilstoši rādījumam!**
- 5000 darba stundas, vai, vēlākais, pēc 10 gadiem**
- Kapitālais remonts
- 9.4.2 Apkopes intervāli darbam ar notekūdeņu pacelšanas iekārtām**
- Ja sūknis tiek izmantots notekūdeņu pacelšanas iekārtās ēkās vai gruntsgabalos, ievērojiet apkopes intervālus un pasākumus **saskaņā ar DIN EN 12056-4!**
- 9.4.3 Apkopes intervāli apgrūtinātos nosacījumos**
- Šādos darbības apstākļos, konsultējoties ar klientu servisu, saīsiniet norādītos apkopes intervālus:
- Sūknējamo šķidrumu ar garšķiedru sastāvdaļām gadījumā
 - Turbulentas pieplūdes gadījumā (ko izraisa, piem., gaisa burbulīši, kavitācija)
 - Ļoti korozīva vai abrazīva sūknējamā šķidruma gadījumā
 - Ļoti gāzēta sūknējamā šķidruma gadījumā
 - Darbojoties nepiemērotā darbības punktā
 - Spiediena triecienu gadījumā
- Ja tiek darbināts smagos darbības apstākļos, ieteicams noslēgt apkopes līgumu.
- 9.5 Apkopes pasākumi**



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks, ko rada griešanas ierīces asās malas!

Smalcinātājam ir ļoti asas malas. Turklāt pie sūkšanas īscaurules var veidoties asas malas. Iespējams iegriezumu radīts apdraudējums!

- Valkājiet aizsargcimdus!
- Nepieskarieties smalcinātājam!

Pirms apkopes pasākumu sākuma jābūt izpildītiem tālāk norādītajiem nosacījumiem:

- Lietot aizsargaprīkojumu! Ievērojiet darba kārtības norādījumus.
 - Drošības apavi: Aizsardzības pakāpe S1 (uvex 1 sport S1)
 - Aizsargcimdi: 4X42C (uvex C500 wet)
 - Aizsargbrilles: uvex skyguard NT
 Detalizētus rāmja un stikliņu apzīmējumus skatīt nodaļā „Personiskais aizsargaprīkojums [► 6]“.
- Sūknis ir rūpīgi iztīrīts un dezinficēts.
- Motors ir atdzesēts līdz apkārtējā gaisa temperatūrai.
- Darba vieta:
 - tīra, labi apgaismota un ventilēta.
 - stingra un stabila darbības virsma.
 - ir pieejams drošinātājs pret nokrišanu un aizslīdēšanu.

NORĀDE! Veiciet tikai tos apkopes darbus, kas ir aprakstīti šajā uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijā.

- 9.5.1 Ieteicamie apkopes pasākumi**
- Lai darbība būtu nevainojama, ir ieteicams regulāri pārbaudīt strāvas patēriņu un darba spriegumu visās trīs fāzēs. Normālas ekspluatācijas gadījumā šīs vērtības ir nemainīgas. Nelielas svārstības var būt saistītas ar šķidruma īpašībām. Veicot strāvas patēriņa mērījumus, var savlaicīgi konstatēt un novērst bojājumus vai nepareizu rotora, gultņu vai motora darbību. Lielākas sprieguma svārstības rada slodzi dzinēja tinumiem un var izraisīt sūkņa atteici. Regulāra kontrole var novērst lielāku bojājumu rašanos un samazināt pilnīgas atteices risku. Attiecībā uz regulārām pārbaudēm ieteicams izmantot attālinātās kontroles ierīces.
- 9.5.2 Pieslēguma kabeļa vizuālā pārbaude**
- Pārbaudiet, vai pieslēguma kabelī nav:
- Burbuļu
 - Plaisu
 - Skrāpējumu
 - Pārrīvējumu
 - Saspiedumu
- Ja pieslēguma kabelis ir bojāts:
- Nekavējoties pārtraukt sūkņa darbību!
 - Lieciet klientu servisam nomainīt pieslēguma kabeli!
- UZMANĪBU! Materiālais kaitējums! Caur bojātiem pieslēguma kabeļiem motorā iekļūst ūdens. Ūdens iekļūšana rada neatgriezenisku sūkņa bojājumu.**
- 9.5.3 Piederumu vizuālā pārbaude**
- Jāpārbauda, vai piederumi:
- Ir pareizi piestiprināti
 - Darbojas nevainojami
 - Nolietojuma pazīmes, piemēram, vibrāciju radītas plaisas
- Konstatētie trūkumi ir nekavējoties jānovērš, vai arī piederumi ir jānomaina.
- 9.5.4 Korpusa un pārklājuma vizuālā pārbaude**
- Pārklājumam un korpusam jābūt bez bojājumiem. Ja tiek noteikti trūkumi, ir jāievēro tālāk norādītais:
- Izlabojiet bojāto pārklājumu. Pasūtiet remonta komplektus klientu servisā.
 - Ja korpus ir nodilis, sazinieties ar klientu servisu!
- 9.5.5 Kontroles ierīču darbības pārbaude**
- Lai pārbaudītu pretestības, sūknis jāatdzesē līdz apkārtējās vides temperatūrai.
- 9.5.5.1 Motora telpas kontroles ietvaros pārbaudiet iekšējo elektrodu pretestību**
- ✓ Ir pieejams ommetrs.
1. Izmērīt pretestību.
- ⇒ Mērījuma vērtība „bezgalība (∞)”: Kontroles ierīce darba kārtībā.
- ⇒ Mērījuma vērtība ≤ 30 kOhm: Ūdens motora telpā. Sazinieties ar klientu servisu!
- Pretestība pārbaudīta.
- 9.5.5.2 Temperatūras sensoru pretestības pārbaude**
- ✓ Ir pieejams ommetrs.
1. Izmērīt pretestību.
- ⇒ Mērījuma vērtība **Bimetāla devējs**: 0 omu (caurplūde).
- ⇒ **3x PTC sensoru** mērījuma vērtība: no 60 līdz 300 omiem.
- ⇒ **4x PTC sensoru** mērījuma vērtība: no 80 līdz 400 omiem.

9.5.5.3 Hermētiskās telpas pārraudzības ārējo elektrodu pretestības pārbaude

- ▶ Pretestība pārbaudīta. Ja izmērītās vērtības atšķiras no norādītajām vērtībām, sazinieties ar klientu servisu.

✓ Ir pieejams ommetrs.

1. Izmērīt pretestību.

⇒ Mērījuma vērtība „bezgalība (∞)”: Kontroles ierīce darba kārtībā.

⇒ Mērījuma vērtība ≤ 30 kOhm: Eļļā ir ūdens. Veikt eļļas nomaiņu!

- ▶ Pretestība pārbaudīta. Ja izmērītā vērtība pēc eļļas nomaiņas joprojām atšķiras, sazinieties ar klientu servisu.

9.5.6 Blīvēšanas kameras eļļas nomaiņa



BRĪDINĀJUMS

Darbības līdzekļi zem spiediena!

Motorā var rasties augsts spiediens! Šis spiediens pazeminās, **atbrīvojot** noslēgskrūves.

- Neuzmanīgi atbrīvotas noslēgskrūves var tikt izsviestas laukā lielā ātrumā!
- Var izplūst karsts darbības līdzeklis!
 - Lietot aizsargaprīkojumu!
 - Pirms jebkāda veida darbu sākšanas ļaujiet motoram atdzist!
 - Ievērojiet norādīto darbību secību!
 - Lēnām izskrūvējiet noslēgskrūves.
 - Tiklīdz spiediens pazeminās (dzirdama skaņa vai gaisa šņākšana), pārstājiet griezt!
 - Tikai kad spiediens ir pilnībā pazudis, pilnībā izskrūvējiet noslēgskrūves.

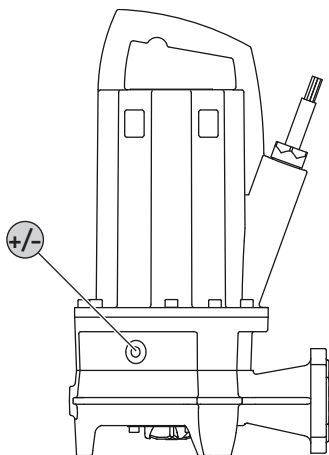


Fig. 9: Blīvēšanas kamera: Eļļas nomaiņa

+/- Blīvēšanas kameras noslēgskrūve

- ✓ Aizsardzības līdzekļi uzvilkti!
 - ✓ Sūknis ir demontēts, iztīrīts un dezinficēts.
1. Novietojiet sūkni horizontālā stāvoklī uz stingras pamatnes. Noslēgskrūve rāda uz augšu.
 2. Nodrošiniet sūkni pret nokrišanu un aizslīdēšanu!
 3. Lēnām izskrūvējiet noslēgskrūvi.
 4. Pēc tam kad spiediens ir pazudis, izskrūvējiet noslēgskrūvi pilnībā.
 5. Novietojiet darbības līdzekļa uztveršanai piemērotu rezervuāru.
 6. Iztecīniet darbības līdzekli: Pagrieziet sūkni tā, lai atvere atrastos uz leju.
 7. Pārbaudiet darbības līdzekli:
 - ⇒ Darbības līdzeklis ir caurspīdīgs: darbības līdzekli drīkst lietot atkārtoti.
 - ⇒ Darbības līdzeklis ir netīrs (melns), iepildiet jaunu darbības līdzekli.
 - ⇒ Darbības līdzeklis ir duļķains/hecaurspīdīgs: Eļļā ir ūdens. Nelielas noplūdes caur gala blīvējumu ir pieļaujamas. Ja eļļas un ūdens attiecība ir mazāka nekā 2:1, tad, iespējams, gala blīvējums ir bojāts. Veiciet eļļas nomaiņu un vēlreiz pārbaudiet ne vēlāk kā pēc četrām nedēļām. Ja eļļā atkal ir iekļuvis ūdens, informējiet klientu servisu!
 - ⇒ Darbības līdzeklī ir metāla skaidas: Informējiet klientu servisu!
 8. Darbības līdzekļa iepilde: Pagrieziet sūkni tā, lai atvere atrastos uz augšu. Iepildiet darbības līdzekli atverē.
 - ⇒ Ievērojiet norādījumus par darbības līdzekļa veidu un daudzumu!
 9. Notīriet noslēgskrūvi, nomainiet blīvgredzenu un ieskrūvējiet to atpakaļ. **Maks. pievilkšanas griezes moments: 8 Nm (5,9 ft·lb)!**

9.5.7 Kapitālais remonts

Kapitālā remonta gadījumā pārbauda, vai nav nolietoti un bojāti motora gultņi, vārpstas blīvējumi, blīvgredzeni un pieslēguma kabeļi. Bojātās detaļas aizstāj ar oriģinālajām detaļām. Tādā veidā tiek nodrošināta pienācīga darbība.

Kapitālo remontu veic ražotājs vai autorizēta remontdarbnīca.



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks, ko rada griešanas ierīces asās malas!

Smalcinātājam ir ļoti asas malas. Turklāt pie sūkšanas īscaurules var veidoties asas malas. Iespējams iegriezumu radīts apdraudējums!

- Valkājiet aizsargcimdus!
- Nepieskarieties smalcinātājam!

Pirms remontdarbu sākuma izpildiet tālāk norādītos nosacījumus:

- Lietot aizsargaprīkojumu! Ievērojiet darba kārtības norādījumus.
 - Drošības apavi: Aizsardzības pakāpe S1 (uvex 1 sport S1)
 - Aizsargcimdi: 4X42C (uvex C500 wet)
 - Aizsargbrilles: uvex skyguard NT
 Detalizētus rāmja un stikliņu apzīmējumus skatīt nodaļā „Personiskais aizsargaprīkojums [► 6]”.
- Sūknis ir rūpīgi iztīrīts un dezinficēts.
- Motors ir atdzesēts līdz apkārtējā gaisa temperatūrai.
- Darba vieta:
 - tīra, labi apgaismota un ventilēta.
 - stingra un stabila darbības virsma.
 - ir pieejams drošinātājs pret nokrišanu un aizslīdēšanu.

NORĀDE! Veiciet tikai tos apkopes darbus, kas ir aprakstīti šajā uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijā.

Veicot remontdarbus:

- Nekavējoties notīriet noplūdušo šķidrumu un darbības līdzekli!
- Vienmēr nomainiet blīvgredzenus, blīvējumus un skrūvju fiksācijas līdzekļus!
- Skatiet pielikumā norādītos pievilkšanas griezes momentus!
- Nekādā gadījumā nelietot spēku!

9.6.1 Norādījumi par skrūvju fiksācijas līdzekļu izmantošanu

Skrūves var būt apstrādātas ar skrūvju fiksācijas līdzekli. Skrūvju fiksāciju rūpnīcā veic divos dažādos veidos:

- Šķidrā skrūvju fiksācijas masa
- Mehāniska skrūvju fiksācija

Vienmēr nomainiet skrūvju fiksācijas līdzekli!

Šķidrā skrūvju fiksācijas masa

Šķidrās skrūvju fiksācijas masas gadījumā izmanto vidēji cietus skrūvju fiksācijas līdzekļus (piem., Loctite 243). Šos skrūvju fiksācijas līdzekļus var atbrīvot, pieliekot lielāku spēku. Ja skrūvju fiksācijas līdzekli nevar atbrīvot, savienojums jāsakarsē līdz apmēram 300 °C (572 °F). Detaļas pēc demontāžas kārtīgi notīriet.

Mehāniska skrūvju fiksācija

Mehāniska skrūvju fiksācija sastāv no divām Nord–Lock sprostpaplāksnēm. Skrūvsavienojuma fiksāciju šeit īsteno ar piespiešanas spēku. Nord–Lock skrūves fiksācijas līdzekli drīkst izmantot tikai ar 10.9 stiprības klases skrūvēm, kas ir pārklātas ar Geomet.

Izmantošana ar nerūsējošām skrūvēm ir aizliegta!

9.6.2 Smalcinātāja nomaīņa

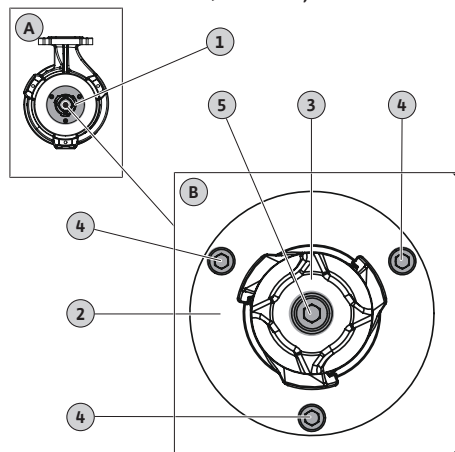


Fig. 10: Smalcinātāja nomaīņa

| | |
|---|--|
| A | Pārskats: Skats no apakšas |
| B | Detalizēts skats: Smalcinātājs ar stiprinājumu |
| 1 | smalcinātājs; |
| 2 | Griešanas plāksne |
| 3 | Griešanas galviņa |
| 4 | M6 griešanas plāksnes piestiprināšana |
| 5 | M8 griešanas plāksnes piestiprināšana |

- ✓ Uzvilkti aizsargcimdi!
 - ✓ Sūkņi ir iztīrīti un nepieciešamības gadījumā dezinficēti.
 - ✓ Sešstūra ligzda ar T veida rokturi, 5. un 6. izmērs.
 - ✓ Dinamometriskā atslēga.
 - ✓ Ķīlis (platums: apm. 10 ... 15 mm) izgatavots no cietkokšnes vai plastmasas griešanas galviņas nostiprināšanai.
- UZMANĪBU! Neizmantojiet metāla ķīli! Metāla ķīlis var sabojāt asmeņus.**
- ✓ Šķidrā uzgriežņu stiprinājuma masa, vidēji cieta (piem. Loctite 243).
1. Nofiksējiet griešanas galviņu: ievietojiet ķīli starp griešanas galviņu un griešanas plāksni.
 2. Atskrūvējiet un izskrūvējiet griešanas galviņas stiprinājuma skrūvi.
 3. Izņemt ķīli.
 4. Noņemiet griešanas galviņu. **BRĪDINĀJUMS! Griezts ievainojums! Griešanas galviņa nedrīkst pieskarties asmenim!**
 5. Uzlieciet jaunu griešanas galviņu.
 6. Savienojiet stiprinājuma skrūvi ar skrūves fiksatoru un ieskrūvējiet to griešanas galviņā. Stiprinājuma skrūvi pievelciet tikai ar roku.
 7. Nofiksējiet griešanas galviņu: ievietojiet ķīli starp griešanas galviņu un griešanas plāksni. **UZMANĪBU! Pirms ķīļa ievietošanas, pievelciet stiprinājuma skrūvi ar roku! Ķīlis var saspiest griešanas galviņu.**
 8. Griešanas galviņas stiprinājuma skrūvi nofiksējiet ar 18,5 Nm (13,5 ft-lb).
 9. Izņemt ķīli.
 10. Atskrūvējiet un izskrūvējiet griešanas plāksnes stiprinājuma skrūves.
 11. Uzmanīgi izvelciet griešanas plāksni ar ķīli.
 12. Noņemiet griešanas plāksni. **BRĪDINĀJUMS! Griezts ievainojums! Griešanas plāksne nedrīkst pieskarties asmenim!**
 13. Ievietojiet jaunu griešanas plāksni.
 14. Savienojiet stiprinājuma skrūvi ar skrūves fiksatoru un ieskrūvējiet to griešanas plāksnē.
 15. Griešanas plāksnes stiprinājuma skrūvi nofiksējiet ar 7,5 Nm (5,5 ft-lb).
- Smalcinātājs ir nomainīts.

NORĀDE! Ievērot žūšanas laiku! Pirms sūkņa izmantošanas, nožāvējiet skrūves stiprinājumu.

10 Darbības traucējumi, cēloņi un to novēršana



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks, ko rada rotējošas detaļas!

Sūkņa darba zonā nedrīkst uzturēties personas. Iespējami savainojuma draudi!

- Marķējiet un norobežojiet darba zonu.
- Ja darba zonā nav personas, ieslēdziet sūkni.
- Ja personas iekļūst darba zonā, nekavējoties izslēdziet sūkni.

Traucējums: sūknis neieslēdzas

1. Strāvas padeves pārtraukums vai īssavienojums / savienojums ar zemējumu pie vada vai motora tinumā.
 - ⇒ Lieciet kvalificētam elektriķim pārbaudīt pieslēgumu un motoru un nepieciešamības gadījumā veiciet nomaiņu.
2. Drošinātāju, motora aizsardzības slēdža vai kontroles ierīču nostrādāšana.
 - ⇒ Lieciet kvalificētam elektriķim pārbaudīt pieslēgumu un kontroles ierīces un nepieciešamības gadījumā veiciet nomaiņu.
 - ⇒ Lieciet kvalificētam elektriķim iemontēt un iestatīt motora aizsardzības slēdzi un drošinātājus atbilstoši tehniskajām norādēm, atiestatiet kontroles ierīces.
 - ⇒ Pārbaudiet, vai rotors viegli griežas, nepieciešamības gadījumā iztīriet hidrauliku.
3. Hermētiskās telpas pārraudzība (papildaprīkojums) ir pārtraukusi strāvas ķēdi (atkarīgs no pieslēguma).
 - ⇒ Skatiet „Traucējums: gala blīvējuma noplūde, hermētiskās telpas pārraudzība ziņo par traucējumu un atslēdz sūkni”.

Traucējums: sūknis iedarbojas, pēc īsa laika nostrādā motora aizsardzība

1. Motora aizsardzības slēdzis iestatīts nepareizi.
 - ⇒ Lieciet kvalificētam elektriķim pārbaudīt palaidēja iestatījumus un tos koriģēt.
2. Paaugstināts strāvas patēriņš, ko izraisa lielāks sprieguma kritums.
 - ⇒ Lieciet kvalificētam elektriķim pārbaudīt atsevišķu fāzu sprieguma vērtības. Sazinieties ar elektrotīkla uzņēmumu.
3. Pie pieslēguma pieejamas tikai divas fāzes.
 - ⇒ Lieciet kvalificētam elektriķim pārbaudīt pieslēgumu un to koriģēt.
4. Pārāk lielas sprieguma atšķirības starp fāzēm.
 - ⇒ Lieciet kvalificētam elektriķim pārbaudīt atsevišķu fāzu sprieguma vērtības. Sazinieties ar elektrotīkla uzņēmumu.
5. Nepareizs griešanās virziens.
 - ⇒ Lieciet kvalificētam elektriķim koriģēt pieslēgumu.
6. Paaugstināts strāvas patēriņš, ko izraisa nosprostota hidraulika.
 - ⇒ Iztīriet hidrauliku un pārbaudiet pieplūdi.
7. Šķidrums blīvums ir pārāk liels.
 - ⇒ Sazinieties ar klientu servisu.

Traucējums: sūknis darbojas, nav sūknēšanas plūsmas

1. Nav sūknējamā šķidrums.
 - ⇒ Pārbaudiet pieplūdi, atveriet visus noslēdzošos aizbīdņus.
2. Aizsprostota pieplūde.
 - ⇒ Pārbaudiet pieplūdi un novērsiet aizsprostojumu.
3. Aizsprostota hidraulika.
 - ⇒ Iztīriet hidrauliku.
4. Cauruļvadu sistēma no spiediena puses vai spiediena šļūtene aizsprostota.
 - ⇒ Novērsiet aizsprostojumu un nepieciešamības gadījumā nomainiet bojātās detaļas.
5. Eksploatācijas režīms ar pārtraukumu.
 - ⇒ Pārbaudiet vadības ierīci.

Traucējums: Sūknis iedarbojas, darbības punkts netiek sasniegts

1. Aizsprostota pieplūde.
 - ⇒ Pārbaudiet pieplūdi un novērsiet aizsprostojumu.
2. Spiediena puses aizbīdņi slēgti.
 - ⇒ Visus noslēdzošos aizbīdņus pilnībā atveriet.
3. Aizsprostota hidraulika.
 - ⇒ Iztīriet hidrauliku.

4. Nepareizs griešanās virziens.
⇒ Lieciet kvalificētam elektriķim koriģēt pieslēgumu.
5. Gaisa spilveni cauruļvadu sistēmā.
⇒ Atgaisojiet cauruļvadu sistēmu.
⇒ Ja bieži rodas gaisa spilveni: Sameklējiet ierasto gaisu un novērsiet, ja nepieciešams, iemontējiet attiecīgajā vietā gaisa izvades ierīci.
6. Sūknis sūknē pret pārāk lielu spiedienu.
⇒ Visus noslēdzošos aizbīdņus spiediena pusē pilnībā atveriet.
7. Nodiluma pazīmes hidraulikā.
⇒ Pārbaudiet detaļas (darba ratu, sūkšanas īscauruli, sūkņa korpusu) un lieciet klientu servisam tās nomainīt.
8. Cauruļvadu sistēma no spiediena puses vai spiediena šļūtene aizsprostota.
⇒ Novērsiet aizsprostojumu un nepieciešamības gadījumā nomainiet bojātās detaļas.
9. Ļoti gāzēts sūknējamašs šķidrums.
⇒ Sazinieties ar klientu servisu.
10. Pieejamas tikai divas pieslēguma fāzes.
⇒ Lieciet kvalificētam elektriķim pārbaudīt pieslēgumu un to koriģēt.
11. Pārāk spēcīgs šķidruma līmeņa pazeminājums darbības laikā.
⇒ Pārbaudiet iekārtas apgādi/kapacitāti.
⇒ Pārbaudiet un, ja nepieciešams, pielāgojiet līmeņa vadības pārslēgšanas punktus.

Traucējums: sūknis darbojas nevienmērīgi un ar trokšņiem

1. Nepieļaujams darbības punkts.
⇒ Pārbaudiet sūkņa konstrukciju un darbības punktu, sazinieties ar klientu servisu.
2. Aizsprostota hidraulika.
⇒ Iztīriet hidrauliku.
3. Ļoti gāzēts sūknējamašs šķidrums.
⇒ Sazinieties ar klientu servisu.
4. Pie pieslēguma pieejamas tikai divas fāzes.
⇒ Lieciet kvalificētam elektriķim pārbaudīt pieslēgumu un to koriģēt.
5. Nepareizs griešanās virziens.
⇒ Lieciet kvalificētam elektriķim koriģēt pieslēgumu.
6. Nodiluma pazīmes hidraulikā.
⇒ Pārbaudiet detaļas (rotoru, sūkšanas īscauruli, sūkņa korpusu) un lieciet klientu servisam tās nomainīt.
7. Motora gultnis nodilis.
⇒ Informējiet klientu servisu; sūknis jānodod remontam atpakaļ uz rūpnīcu.
8. Sūknis iemontēts ar nospriegojumu.
⇒ Pārbaudiet montāžu, ja nepieciešams, iemontējiet gumijas kompensatorus.

Traucējums: hermētiskās telpas pārraudzība ziņo par traucējumu vai izslēdz sūkni

1. Ilgākas glabāšanas vai lielu temperatūras svārstību izraisīta kondensācija.
⇒ Īsu brīdi (maks. 5 min) darbiniet sūkni bez stieņa elektroda.
2. Jaunu gala blīvējumu piestrādes laikā iespējama pastiprināta noplūde.
⇒ Nomainiet eļļu.
3. Bojāts stieņa elektroda kabelis.
⇒ Nomainiet stieņa elektrodu.
4. Bojāts gala blīvējums.
⇒ Sazinieties ar klientu servisu.

Turpmākās traucējumu novēršanas darbības

Ja šeit minētie punkti nepalīdz novērst traucējumu, sazinieties ar klientu servisu. Klientu serviss var palīdzēt tālāk norādītajos veidos:

- Telefoniska vai rakstiska palīdzības sniegšana.
- Atbalsts uz vietas.
- Pārbaude un remonts rūpnīcā.

Saņemot klientu servisa pakalpojumus, var rasties izmaksas! Precīzāku informāciju pieprasiet klientu servisā.

11 Rezerves daļas

Rezerves daļas var pasūtīt ar klientu servisa starpniecību. Lai izvairītos no jautājumiem un kļūdainiem pasūtījumiem, vienmēr norādiet sērijas vai preces numuru. **Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas!**

12 Utilizācija

12.1 Eļļas un smērvielas

Darbības līdzekļi ir jāsavāc piemērotos rezervuāros un jāutilizē saskaņā ar vietējām spēkā esošajām direktīvām. Nekavējoties savāciet izlijušo šķidrumu!

12.2 Aizsargapģērbs

Valkātais aizsargapģērbs ir jāutilizē saskaņā ar vietējām spēkā esošajām direktīvām.

12.3 Informācija par nolietoto elektropreču un elektronikas izstrādājumu savākšanu

Pareizi utilizējot un saskaņā ar prasībām pārstrādājot šo produktu, var izvairīties no kaitējuma videi un personīgajai veselībai.



IEVĒRĪBAI

Aizliegts utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem!

Eiropas Savienībā šis simbols var būt attēlots uz izstrādājuma, iepakojuma vai uz pavaddokumentiem. Tas nozīmē, ka attiecīgo elektropreci vai elektronikas izstrādājumu nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem.

Lai attiecīgie nolietotie produkti tiktu pareizi apstrādāti, pārstrādāti un utilizēti, ievērojiet tālāk minētos norādījumus:

- Nododiet šos izstrādājumus tikai nodošanai paredzētās, sertificētās savākšanas vietās.
- Ievērojiet vietējos spēkā esošos noteikumus!

Informāciju par pareizu utilizāciju jautāriet vietējā pašvaldībā, tuvākajā atkritumu utilizācijas vietā vai tirgotājam, pie kura izstrādājums pirkt. Papildinformāciju par utilizāciju skatiet vietnē www.wilo-recycling.com.

Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas!

13 Pielikums

13.1 Pievilkšanas griezes momenti

| Nerūsējošas skrūves A2/A4 | | | |
|---------------------------|------------------------------|-------|-------|
| Vītne | Pievilkšanas griezes moments | | |
| | Nm | kp m | ft·lb |
| M5 | 5,5 | 0,56 | 4 |
| M6 | 7,5 | 0,76 | 5,5 |
| M8 | 18,5 | 1,89 | 13,5 |
| M10 | 37 | 3,77 | 27,5 |
| M12 | 57 | 5,81 | 42 |
| M16 | 135 | 13,77 | 100 |
| M20 | 230 | 23,45 | 170 |
| M24 | 285 | 29,06 | 210 |
| M27 | 415 | 42,31 | 306 |
| M30 | 565 | 57,61 | 417 |

| Skrūves ar Geomet pārklājumu (cietība: 10.9) un ar Nord-Lock paplāksni | | | |
|--|-----------------------------|-------|-------|
| Vītne | Pievilšanas griezes moments | | |
| | Nm | kp m | ft·lb |
| M5 | 9,2 | 0,94 | 6,8 |
| M6 | 15 | 1,53 | 11 |
| M8 | 36,8 | 3,75 | 27,1 |
| M10 | 73,6 | 7,51 | 54,3 |
| M12 | 126,5 | 12,90 | 93,3 |
| M16 | 155 | 15,81 | 114,3 |
| M20 | 265 | 27,02 | 195,5 |

13.2 Darbība ar frekvences pārveidotāju

Motora sērijveida modeli var (ievērojot IEC 60034–17) darbināt ar frekvences pārveidotāju. Ja aplēses spriegums pārsniedz 415 V/50 Hz vai 480 V/60 Hz, jāsazinās ar klientu servisu. Augstāko harmoniku izraisītas papildu sasilšanas dēļ motora nominālajai jaudai vajadzētu būt par apm. 10 % lielākam nekā sūkņa jaudas prasība. Frekvences pārveidotājiem, kuru izejā ir maz augstāko harmoniku, 10 % jaudas rezervi var samazināt. Augstāko harmoniku samazinājumu panāk ar izejas filtriem. Savstarpēji saskaņojiet frekvences pārveidotāju un filtru!

Frekvences pārveidotāja parametrus nosaka atbilstoši motora nominālajai strāvai. Nodrošiniet, lai sūknis visā regulēšanas diapazonā strādātu bez grūdieniem un svārstībām (svārstībām, rezonanses, svārstību momentiem). Citādi gala blīvējumi var kļūt neblīvi un tikt bojāti. Pievērsiet uzmanību plūsmas ātrumam cauruļvadā. Ja plūsmas ātrums ir pārāk mazs, pieaug risks, ka pievienotajā cauruļvadā var veidoties cieto daļiņu nosēdumi. Ja manometriskais sūknēšanas spiediens ir 0,4 bar (6 psi), ieteicamais minimālais plūsmas ātrums ir 0,7 m/s (2,3 ft/s).

Nodrošiniet, lai sūknis visā regulēšanas diapazonā strādātu bez grūdieniem un svārstībām (svārstībām, rezonanses, svārstību momentiem). Citādi gala blīvējumi var kļūt neblīvi un tikt bojāti. Paaugstināts motora troksnis ir normāla parādība, jo to izraisa barošanas strāvas augstākās harmonikas.

Nosakot frekvences pārveidotāja parametrus, ņemiet vērā iegremdējamo motoru kvadrātiskās raksturīknes (U/f raksturīkne) iestatījumus! U/f raksturīkne nodrošina, ka frekvencēm, kas ir mazākas par nominālo frekvenci (50 Hz vai 60 Hz), izejas spriegumu pielāgo sūkņa jaudas patēriņam. Jaunākie frekvences pārveidotāji piedāvā arī automatisku enerģijas optimizēšanu – šī automātika nodrošina tādu pašu efektu. Iestatot frekvences pārveidotāju, lūdzu, ievērojiet tā ekspluatācijas instrukcijā minētās norādes.

Ja motoru darbina frekvences pārveidotājs, var rasties motora kontroles ierīces traucējumi. Šos traucējumus mazināt vai novērst tālāk norādītie pasākumi:

- Ievērojiet pārsprieguma un pieauguma ātruma robežvērtības saskaņā ar IEC 60034–25. Nepieciešamības gadījumā uzstādiet izejas filtru.
- Mainiet frekvences pārveidotāja pulsa frekvenci.
- Iekšējās hermētiskās telpas pārraudzības traucējuma gadījumā izmantojiet ārēju dubulto stieņa elektrodu.

Traucējumus var samazināt vai novērst, veicot arī tālāk norādītās konstruktīvās izmaiņas.

- Atsevišķs galvenais un vadības pieslēguma kabelis (atkarībā no motora konstrukcijas lieluma).
- Izvietošanas laikā ieturiet pietiekamu attālumu starp galveno un vadības kabeli.
- Izmantojiet ekranētus pieslēguma kabeļus.

Kopsavilkums

- Min./maks. frekvence ilgstošas darbināšanas gadījumā:
 - Asinhronie motori: no 30 Hz līdz nominālajai frekvencei (50 Hz vai 60 Hz)
 - Pastāvīgā magnēta motori: no 30 Hz līdz norādītajai maksimālajai frekvencei saskaņā ar tipa tehnisko datu plāksnīti
- **NORĀDE! Maksimālā frekvence var būt mazāka par 50 Hz!**
 - Ievērojiet minimālā plūsmas ātruma vērtību!
- Ievērojiet papildu pasākumus attiecībā uz EMS noteikumiem (frekvences pārveidotāja izvēle, filtru izmantošana utt.).
- Nepārsniedziet motora nominālās strāvas un nominālā apgriezīnu skaita vērtības.
- Bimetāla vai PTC sensora pieslēgums.

13.3 Eksplozijas aizsardzības atļauja

Šajā nodaļā ietverta sīkāka informācija par sūkņa darbību sprādzienbīstamā atmosfērā. Visam personālam jāizlasa šī nodaļa. **Šī nodaļa attiecas tikai uz sūkņiem ar sertifikātu izmantošanai sprādzienbīstamās zonās!**

13.3.1 Izmantošanai sprādzienbīstamās zonās sertificēto sūkņu apzīmējums

Lai izmantotu sprādzienbīstamā atmosfērā, sūkņim tipa tehnisko datu plāksnītē jābūt šādām norādēm:

- attiecīgās sertifikācijas „Ex” simbolam
- Sprādzienbīstamības klasifikācija
- Sertifikācijas numurs (atkarīgs no pielaišanas)

Ja pielaišana to paredz, sertifikācijas numurs ir iespiests uz tipa tehnisko datu plāksnītes.

13.3.2 Aizsardzības pakāpe

Motora konstruktīvais modelis atbilst šādām aizsardzības pakāpēm:

- Spiedienizturīgs ietvars (ATEX)
- Explosionproof (FM)

Lai ierobežotu virsmas temperatūru, motors ir aprīkots vismaz ar vienu temperatūras ierobežotāju (1 loka temperatūras kontrole). Temperatūras regulēšana (2 loka temperatūras kontrole) ir iespējama.

13.3.3 Izmantošanas joma

IECEx apliecinājums

Sūkņi ir piemēroti izmantošanai sprādzienbīstamās zonās:

- Iekārtu grupa: II
 - Kategorija: 2, 1. zona un 2. zona
- Sūkņus aizliegts izmantot 0. zonā!**

ATEX Direktīva

Sūkņi ir piemēroti izmantošanai sprādzienbīstamās zonās:

- Iekārtu grupa: II
 - Kategorija: 2, 1. zona un 2. zona
- Sūkņus aizliegts izmantot 0. zonā!**

FM sertifikāts

Sūkņi ir piemēroti izmantošanai sprādzienbīstamās zonās:

- Aizsardzības pakāpe: Explosionproof
 - Kategorija: Class I, Division 1
- ievērojot: Kad ir izvietoti kabeli uz Division 1, ir atļauta montāža arī Class I, Division 2.

13.3.4 Pieslēgšana elektrotīklam



BĪSTAMI

Elektriskās strāvas radīti draudi dzīvībai!

Nepareiza rīcība ar elektrību saistīto darbu laikā izraisa nāvi elektriskās strāvas trieciena dēļ!

- Ar elektrību saistītie darbi jāveic kvalificētam elektriķim!
- Ievērojiet vietējos noteikumus!

- Sūkņa elektrisko pieslēgumu vienmēr veidojiet ārpus sprādzienbīstamās zonas. Ja sūkņa elektrisko pieslēgumu nepieciešams veidot sprādzienbīstamā zonā, veidojiet pieslēgumu korpusā, ko paredzēts lietot sprādzienbīstamās zonās (aizdegšanās aizsardzība saskaņā ar DIN EN 60079-0)! Neievērojot minētās norādes, iespējams sprādziena izraisīts dzīvības apdraudējums! Pieslēgšanu vienmēr lieciet veikt kvalificētam elektriķim.
- Visas kontroles ierīces, kas neatrodas „Pret aizdegšanos nodrošinātājā zonā”, jāpievieno, izmantojot drošu elektrisko ķēdi (piem., Ex-i releju XR-4...).
- Sprieguma svārstības nedrīkst pārsniegt $\pm 10\%$.

13.3.4.1 Motora telpas noplūdes kontrole

Pieslēgums jāveic atbilstoši norādēm sadaļā „Pieslēgšana elektrotīklam”.

13.3.4.2 Termiskā motora kontrole



BĪSTAMI

Motora pārkaršanas izraisīts sprādziena risks!

Ja termiskā motora kontrole tiek pieslēgta nepareizi, pastāv motora pārkaršanas izraisīts sprādziena risks!

- Izslēgšanu veikt ar termisko motora kontroli ar atkārtotas ieslēgšanās bloķētāju!
- Atkārtota ieslēgšana drīkst būt iespējama tikai pēc tam, kad ir manuāli nospiests atbloķēšanas taustiņš!

- Pieslēdziet termisko motora kontroli, izmantojot sprādzienbīstamas zonas izvērtēšanas releju (piem. „CM-MSS“).
- Ja tiek izmantots frekvences pārveidotājs, pieslēdziet termisko motora kontroli Safe Torque Off (STO). Šādi tiek nodrošināta izslēgšana no aparatūras daļas.

Termiskās motora kontroles gadījumā tiek noteikta iemontētā sensora sliekšņa vērtība. Atkarībā no termiskās motora kontroles modeļa, ir jāseko tālāk norādītajam palaišanas stāvoklim:

- Temperatūras ierobežojums (1 temperatūras loks)
Ja tiek sasniegta sliekšņa vērtība, jāveic izslēgšana **ar atkārtotas ieslēgšanās bloķētāju!**
- Temperatūras regulēšana (2 temperatūras loki)
 - Kad tiek sasniegta zemākās temperatūras sliekšņa vērtība, izslēgšana var notikt ar automātisku atkārtotu ieslēgšanos.
UZMANĪBU! Motora bojājumi pārkaršanas gadījumā! Automātiskas atkārtotas ieslēgšanās gadījumā ievērojiet norādījumus par maks. ieslēgšanas un izslēgšanas biežumu un pauzēm!
 - Ja tiek sasniegta augstākās temperatūras sliekšņa vērtība, jāveic izslēgšana **ar atkārtotas ieslēgšanās bloķētāju!**

13.3.4.3 Ārējie stieņa elektrodi

- Stieņa elektrodu jāpievieno, izmantojot izvērtēšanas releju (piem. „XR-4 ...“).
- Pieslēgumu veiciet ar iekšēji drošu strāvas ķēdi!

13.3.4.4 Darbība ar frekvences pārveidotāju

- Pārveidotāja tips: impulsu ilguma modulācija
- Min./maks. frekvence ilgstošas darbināšanas gadījumā:
 - Asinhronie motori: no 30 Hz līdz nominālajai frekvencei (50 Hz vai 60 Hz)
 - Pastāvīgā magnēta motori: no 30 Hz līdz norādītajai maksimālajai frekvencei saskaņā ar tipa tehnisko datu plāksnīti
NORĀDE! Maksimālā frekvence var būt mazāka par 50 Hz!
 - Ievērojiet minimālā plūsmas ātruma vērtību!
- Min. komutācijas frekvence: 4 kHz
- Maksimālais pārspriegums pie spaiļu plāksnes: 1350 V
- Izejas strāva pie frekvences pārveidotāja: maks. 1,5 reizes lielāka par nominālo strāvu
- Maks. spiediena noslodze: 60 s
- Griezes momenta lietošana: kvadrātiska sūkņa raksturliktne vai automātiska enerģijas optimizācijas procedūra (piemēram, VVC+)
Nepieciešamās apgriezienu skaita/griezes momenta raksturliktnes pieejamas pēc pieprasījuma!
- Ievērojiet papildu pasākumus attiecībā uz EMS noteikumiem (frekvences pārveidotāja, filtru izvēle utt.).
- Nekad nepārsniedziet motora nominālās strāvas un nominālā apgriezienu skaita vērtības.
- Jānodrošina iespēja pievienot motora temperatūras kontrolierīces (bimetāla vai PTC sensorus).
- Ja ir norādīta T4/T3 temperatūras klase, tad ir spēkā T3 temperatūras klase.

13.3.5 Eksploataācijas uzsākšana



BĪSTAMI

Sprādziena risks, izmantojot neatbilstošus sūkņus!

Ja sprādzienbīstamās zonās tiek izmantoti neapstiprināti sūkņi, pastāv eksplozijas izraisīts dzīvības apdraudējums!

- Sprādzienbīstamās zonās izmantot tikai atļautus sūkņus.
- Ievērojiet sprādzienbīstamo marķējumu tipa tehnisko datu plāksnītē.



BĪSTAMI

Dzirksteļizlādes izraisīts sprādziena risks hidraulikā!

Darbības laikā hidraulikai jābūt pilnīgi piepildītai ar šķidrumu. Dzirksteļizlādes izraisīts sprādziena risks, ja hidraulikā veidojas gaisa spilvens!

- Nepieļaut gaisa ieraušānu šķidrumā. Uzstādīt pie pieplūdes deflektoru.
- Nepieļaut hidraulikas iznākšanu šķidruma virspusē. Izslēgt sūkni pie attiecīga šķidruma līmeņa.
- Uzstādīt papildu aizsardzību pret darbību bez ūdens.
- Nodrošināt aizsardzību pret darbību bez ūdens ar atkārtotas ieslēgšanās bloķētāju.



BĪSTAMI

Nepareiza aizsardzības pret darbību bez ūdens pieslēgšana var radīt sprādziena risku!

Sprādzienbīstamās zonās paredzēt aizsardzību pret darbību bez ūdens!

- Aizsardzību pret darbību bez ūdens īstenojiet ar atsevišķu signāļdevēju (līmeņa vadības rezerves drošinātāju).
- Sūkni izslēgt ar manuālu atkārtotas ieslēgšanās bloķētāju.

- Sprādzienbīstamās zonas definīciju nosaka operators.
- Sprādzienbīstamā zonā izmantojiet tikai sūkņus ar atbilstošu sertifikātu izmantošanai sprādzienbīstamās nozarēs.
- Nepārsniedziet **maks. šķidruma temperatūru!**
- Nepieļaut sūkņa darbošanos bez ūdens! Lai novērstu hidraulikas pacelšanos virs šķidruma, pasūtītājam jāveic atbilstoši piesardzības pasākumi (piemēram, aizsardzība pret darbību bez ūdens).

Saskaņā ar DIN EN 50495 2. kategorijai paredziet sekojošas drošības ierīces:

- SIL 1. līmeni
- Aparatūras kļūmes pielaidi 0

13.3.6 Uzturēšana tehniskā kārtībā

- Veiciet apkopes darbības atbilstoši noteikumiem.
- Veiciet tikai tos apkopes darbus, kas ir aprakstīti šajā uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijā.
- Pret aizdegšanos nodrošināto atstarpju remontu veiciet **tikai** saskaņā ar konstruktīvām ražotāja norādēm. Remontu **nav** atļauts veikt saskaņā ar DIN EN 60079-1 standarta 2. un 3. tabulā norādītajām vērtībām.
- Izmantojiet tikai ražotāja norādītās skrūves, kuru minimālā stiprības klase atbilst 600 N/mm² (38,85 angļu tonnām uz kvadrātcollu).

13.3.6.1 Korpusa pārklājuma labošana

Ja korpusa pārklājumu labo, maksimālais slāņa biezums ir 2 mm (0,08 in)! Biezāks krāsas slānis var izraisīt elektrostatisku uzlādi.

BĪSTAMI! Sprādziena risks! Sprādzienbīstamā vidē izlādes dēļ var notikt eksplozija!

13.3.6.2 Pieslēguma kabeļa maiņa

Pieslēguma kabeļa maiņa ir stingri aizliegta!

13.3.6.3 Gala blīvējuma nomainīšana

Šķidruma un motora puses blīvējuma nomainīšana ir stingri aizliegta!



wilo



Local contact at
www.wilo.com/contact

Pioneering for You

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com