

(en) Electric current! Danger to life!
Installation, commissioning and maintenance work must be carried out by qualified personnel only.

(de) Lebensgefahr durch elektrischen Strom!
Arbeiten bzw. Montage an diesem Produkt dürfen nur von Elektrofachkräften und elektrotechnisch unterwiesenen Personen ausgeführt werden.

(fr) Tension électrique dangereuse !
L'installation de l'appareil, ainsi que tous les travaux effectués sur celui-ci, doivent être réalisés par un électricien qualifié ou par un personnel spécialement formé.

(es) ¡Corriente eléctrica! ¡Peligro de muerte!
La instalación del dispositivo, así como todos los trabajos en él, deben ser realizados por un electricista calificado o por personal especialmente capacitado.

(it) Tensione elettrica: Pericolo di morte!
L'installazione e il lavoro sul dispositivo devono essere effettuati da un elettricista qualificato o da personale specializzato.

(zh) 触电危险!
設備的安裝，以及所有工作，必須由合格的電工或經過專門培訓的人員完成。

(ru) Электрический ток! Опасно для жизни!
Установка и эксплуатация устройства должны выполняться квалифицированным электриком или специально обученным персоналом.

(nl) Levensgevaar door elektrische stroom!
Installatie van het apparaat en alle werkzaamheden eraan, mogen uitsluitend door een gekwalificeerd elektricien of speciaal opgeleid vakpersoneel worden uitgevoerd.

(da) Livsfare på grund af elektrisk strøm!
Arbejde i forbindelse med installation, opstart og vedligehold må kun udføres af kvalificeret personale.

(el) Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
Η εγκατάσταση, εκκίνηση και συντήρηση θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

(pt) Perigo de vida devido a corrente eléctrica!
A instalação do dispositivo, bem como todos os trabalhos devem ser realizados por um electricista qualificado ou por pessoal especialmente formado.

(sv) Livsfara genom elektrisk ström!
Installation, idrifttagande och underhållsarbete får endast utföras av behörig personal.

(fi) Hengenvaarallinen jännite!
Laitteen asennus ja käyttö ainoastaan sähköasentajan tai siihen perehdytetyn henkilön toimesta.

(cs) Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Instalace zařízení a veškeré práce na něm musí být provedeny kvalifikovaným elektrikářem nebo speciálně vyškoleným personálem.

(et) Eluhtlik! Elektrilöökoht!
Paigaldus-, kasutus- ja hooldustööd peab läbi viima ainult kvalifitseeritud personal.

(hu) Életveszély az elektromos áram révén!
Az eszköz felszerelését, valamint az ehhez kapcsolódó összes munkát szakképzett villanyszerelővel vagy szakképzett személyzetnek kell elvégeznie.

(lv) Elektriskā strāva apdraud dzīvību!
Uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā un apkopes darbi jāveic tikai kvalificētam personālam.

(lt) Pavojus gyvybei dėl elektros srovės!
Įrengimo, paleidimo ir techninės priežiūros darbus turi atlikti tik kvalifikuotas personalas.

(pl) Porażenie prądem elektrycznym stanowi zagrożenie dla życia!
Instalacja urządzenia, jak również prace nad nim, muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka lub specjalnie wyszkolony personel.

(sl) Življenjska nevarnost zaradi električnega toka!
Dela montaže, zagona in vzdrževanja morajo izvajati samo usposobljeno osebe.

(sk) Nebezpečnost ohrozenia života elektrickým prúdom!
Inštalácia prístroja, ako aj všetky práce na ňom musia byť vykonané kvalifikovaným elektrotechnikom alebo špeciálne vyškoleným personálom.

(bg) Опасност за живота от електрически ток!
Инсталирането на устройството, както и всяка работа по него, трябва да бъде извършвано от квалифициран електротехник или от специално обучен персонал.

(ro) Atenție! Pericol electric!
Montajul și lucrul cu acest aparat trebuie făcute numai de un electrician calificat sau de personal tehnic specializat.

(hr) Opasnost po život uslijed električne struje!
Radove ugradnje, puštanja u pogon i održavanja mora vršiti sam er specijelt opplært til dette arbeidet.

(tr) Elektrik akımı! Hayati tehlike!
Bu ürünün çalıştırılması veya kurulumu sadece elektroteknik eğitimleri almış olan ehliyetli elektrikçiler ve kişiler tarafından yapılmalıdır.


(sr) Električna struja! Opasnost po život!
Instalaciju, puštanje u rad i održavanje sme da obavlja isključivo kvalifikovano osoblje.

(no) Elektrisk strøm! Livsfare!
Installasjon av enheten, samt arbeid på den, skal kun utføres av kvalifisert personell, eller av de som er spesielt opplært til dette arbeidet.


(uk) Електричний струм! Небезпечно для життя!
Встановлення пристрою, так само, як і робота з ним, повинні виконуватись кваліфікованим електриком або персоналом, що пройшов спеціальну підготовку.

(ar) تحذير! تيار كهربائي! خطر موت الشبكت والتكليف و أعمال الصيانة يجب أن تقام فقط من طرف الموظفين المؤهلين


DX-EMC...




DX-EMC12-004-SL
DX-EMC12-008(-SL)
DX-EMC12-012(-SL)
DX-EMC12-016(-SL)
DX-EMC12-020(-SL)

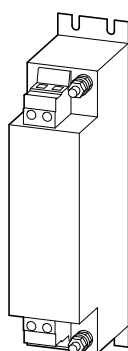


DX-EMC12-025(-SL)
DX-EMC12-030(-SL)
DX-EMC12-042(-SL)
DX-EMC12-055(-SL)




DX-EMC34-008(-...)
DX-EMC34-012-SL
DX-EMC34-016(-...)



DX-EMC34-030(-...)
DX-EMC34-042(-...)

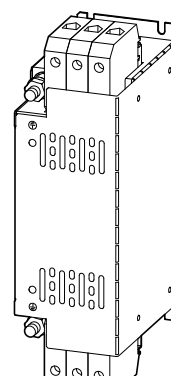


DX-EMC34-055(-...)
DX-EMC34-075(-...)
DX-EMC34-100(-...)
DX-EMC34-130(-...)
DX-EMC34-180(-...)
DX-EMC34-250(-...)

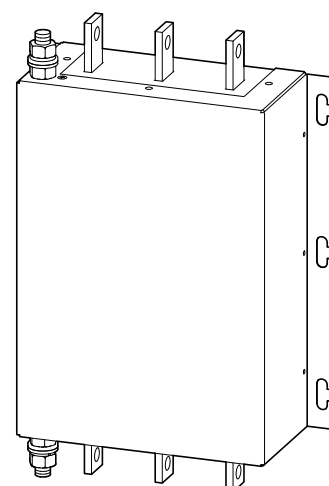

DX-EMC34-400
DX-EMC34-400-L
DX-EMC34-750
DX-EMC34-750-L

Eaton.com/documentation

MN040063...	DA1
MN040059...	DC1
MN040011...	DE1
MN040002...	DG1
MN040060...	DM1
MN040068...	DX1

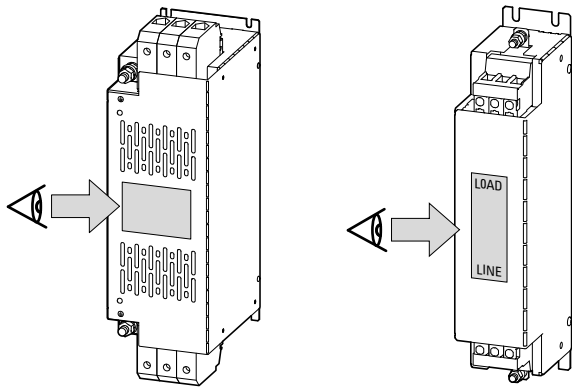


DX-EMC 3 4 - 008 - L


- (none) = Standard
- L = Low Leakage current
- SL = Super Low Leakage current
- I_e
- 008 = 8 A
- 030 = 30 A
- 100 = 100 A
- 750 = 750 A
- U_{LN} (Mains), 50/60 Hz
- 2 = 230 V (max. 250 V +0 %)
- 4 = 400 V (max. 520 V +0 %)
- Mains
- 3 = 3 AC (3 phases)
- 1 = 1 AC (1 phase)

IP20
 9: -25 °C - 50 °C
 9: -13 °F - 122 °F

DX-EM12-...

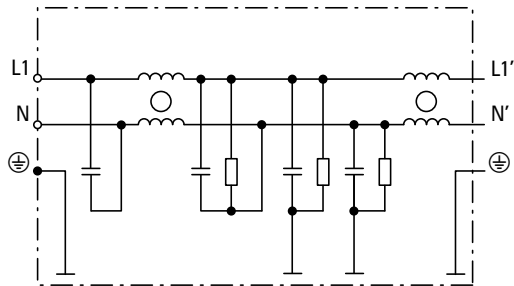


DX-EMC34-...

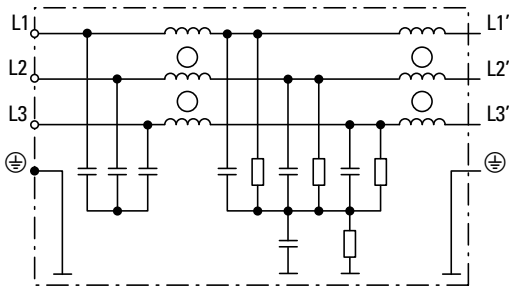


Mains (TN, TT)

U_{LN} : ≤ 500 V +0 %, 50/60 Hz


TN-S

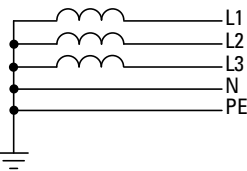

TN-C

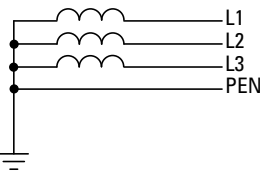

TT

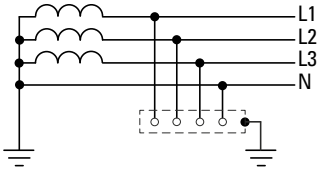

Derating


Installation altitude

h		I/I_e
1000 m	3280.84 ft	1
1500 m	4921.26 ft	0.98
2000 m	6561.68 ft	0.95
2500 m	8202.1 ft	0.93
3000 m	9842.52 ft	0.90
3500 m	11482.94 ft	0.88
4000 m	13123.36 ft	0.85



Ambient temperature

t_a [°C]	t_a [°F]	I/I_e
55	131	0.93
60	140	0.85


Dimensions and weights

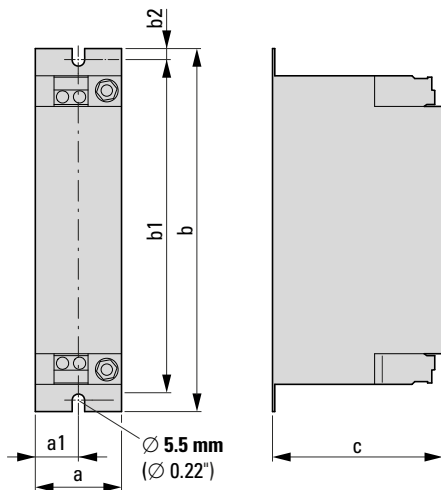


mm (in)	a	a1	b	b1	b2	c	 kg (lb)
DX-EMC12-004-SL	38 (1.5)	19 (0.75)	160 (6.3)	150 (5.91)	5 (0.2)	75 (2.95)	0.5 (1.10)
DX-EMC12-008(-SL)	38 (1.5)	19 (0.75)	160 (6.3)	150 (5.91)	5 (0.2)	75 (2.95)	0.6 (1.32)
DX-EMC12-012(-SL)	38 (1.5)	19 (0.75)	190 (7.48)	180 (7.09)	5 (0.2)	75 (2.95)	0.8 (1.76)
DX-EMC12-016(-SL)	38 (1.5)	19 (0.75)	190 (7.48)	180 (7.09)	5 (0.2)	75 (2.95)	0.8 (1.76)
DX-EMC12-020(-SL)	38 (1.5)	19 (0.75)	190 (7.48)	180 (7.09)	5 (0.2)	75 (2.95)	0.8 (1.76)

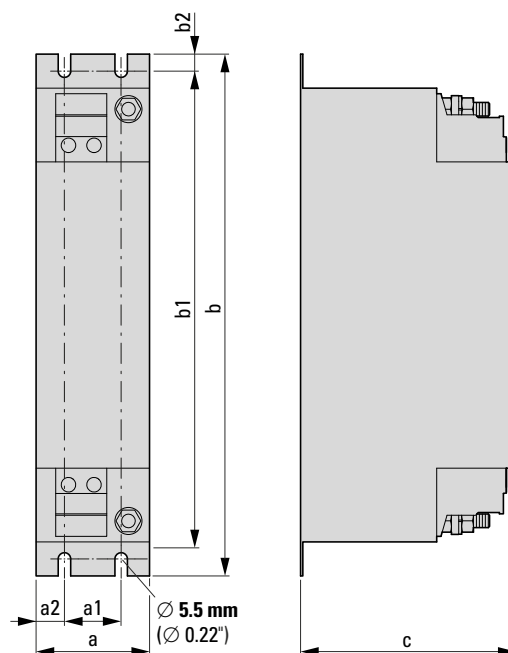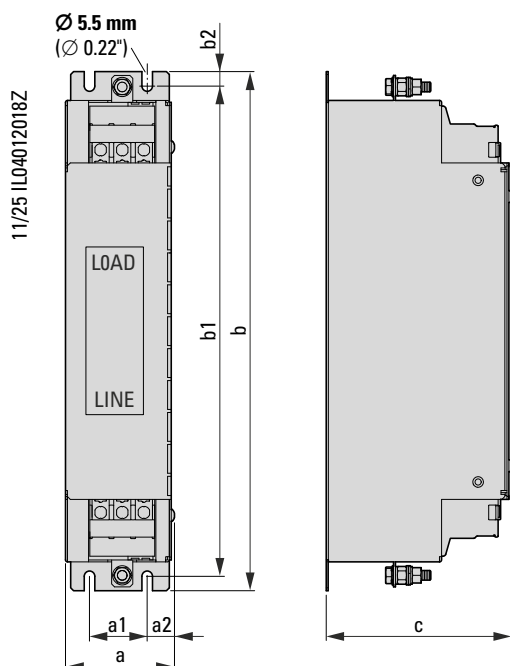

mm (in)	a	a1	a2	b	b1	b2	c	 kg (lb)
DX-EMC12-025(-SL)	50 (1.97)	25 (0.98)	12.5 (0.49)	230 (9.06)	215 (8.46)	7.5 (0.3)	95 (3.74)	1.3 (2.87)
DX-EMC12-030(-SL)	50 (1.97)	25 (0.98)	12.5 (0.49)	230 (9.06)	215 (8.46)	7.5 (0.3)	95 (3.74)	1.4 (3.09)
DX-EMC12-042(-SL)	50 (1.97)	25 (0.98)	12.5 (0.49)	230 (9.06)	215 (8.46)	7.5 (0.3)	95 (3.74)	1.5 (3.31)
DX-EMC12-055(-SL)	85 (3.35)	60 (2.36)	12.5 (0.49)	230 (9.06)	225 (8.86)	7.5 (0.3)	95 (3.74)	2 (4.41)
DX-EMC34-012-SL	45 (1.77)	20 (0.79)	12.5 (0.49)	220 (8.66)	210 (8.27)	5 (0.2)	75 (2.95)	1 (2.21)
DX-EMC34-008...	45 (1.77)	20 (0.79)	12.5 (0.49)	190 (7.48)	180 (7.09)	5 (0.2)	75 (2.95)	0.8 (1.76)
DX-EMC34-016...	45 (1.77)	20 (0.79)	12.5 (0.49)	250 (9.84)	240 (9.45)	5 (0.2)	75 (2.95)	1.2 (2.65)
DX-EMC34-030...	55 (2.17)	30 (1.18)	12.5 (0.49)	270 (10.63)	255 (10.04)	7.5 (0.3)	95 (3.74)	1.6 (3.53)
DX-EMC34-042...	55 (2.17)	30 (1.18)	12.5 (0.49)	310 (12.2)	295 (11.61)	7.5 (0.3)	95 (3.74)	2 (4.41)




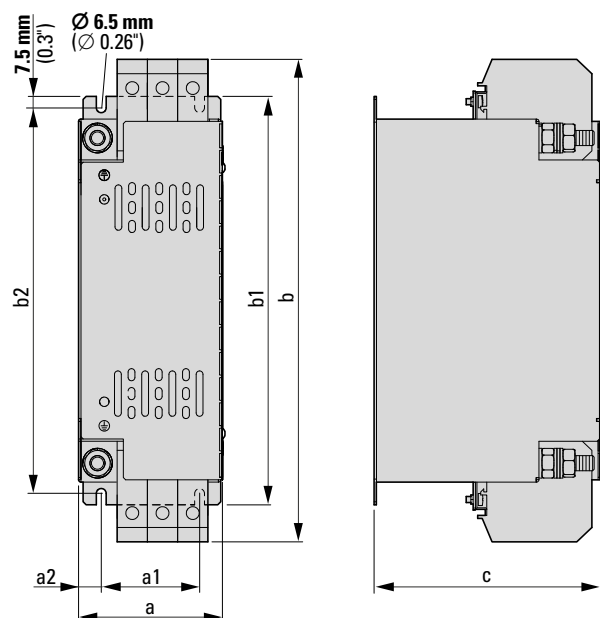


mm (in)	a	a1	a2	b	b1	b2	c	 kg (lb)
DX-EMC34-055...	85 (3.35)	60 (2.36)	12.5 (0.49)	255 (10.04)	250 (9.84)	235 (9.25)	95 (3.74)	2.6 (5.73)
DX-EMC34-075...	85 (3.35)	60 (2.36)	12.5 (0.49)	310 (12.2)	270 (10.63)	255 (10.04)	135 (5.31)	3.8 (8.38)
DX-EMC34-100...	95 (3.74)	65 (2.56)	15 (0.59)	325 (12.8)	270 (10.63)	255 (10.04)	150 (5.91)	5.1 (11.25)
DX-EMC34-130...	95 (3.74)	65 (2.56)	15 (0.59)	325 (12.8)	270 (10.63)	255 (10.04)	150 (5.91)	5.6 (12.35)
DX-EMC34-180...	130 (5.12)	102 (4.02)	14 (0.55)	440 (17.32)	380 (14.96)	365 (14.37)	181 (7.13)	9.5 (20.95)
DX-EMC34-250...	155 (6.1)	125 (4.92)	15 (0.59)	525 (20.67)	450 (17.72)	435 (17.13)	220 (8.66)	12.7 (28)

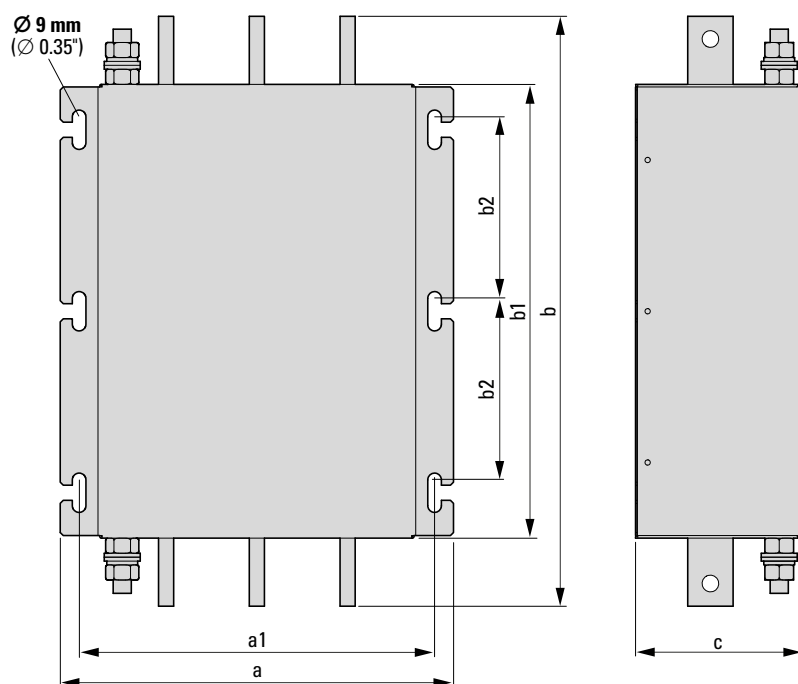

mm (in)	a	a1	b	b1	b2	c	 kg (lb)
DX-EMC34-400...	260 (10.24)	235 (9.25)	380 (14.96)	300 (11.81)	120 (4.72)	100 (3.94)	13 (28.67)
DX-EMC34-750...	260 (10.24)	235 (9.25)	390 (15.35)	300 (11.81)	120 (4.72)	110 (4.33)	15.8 (34.83)

Mounting on metal plate

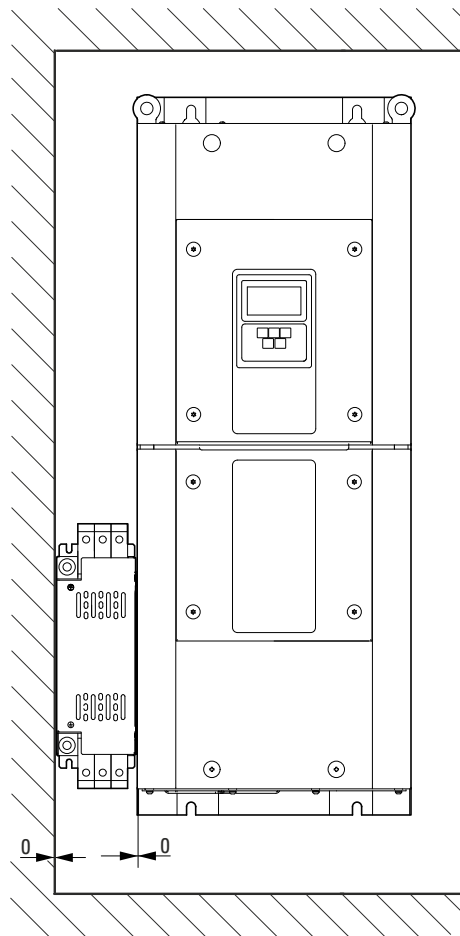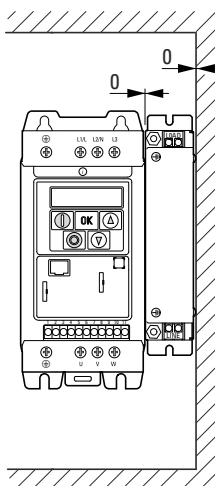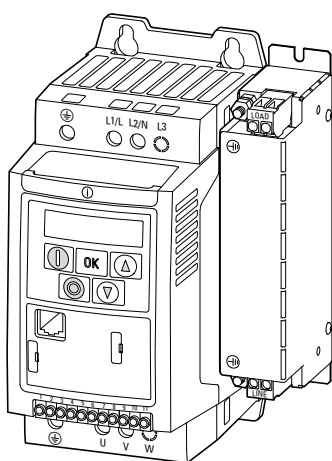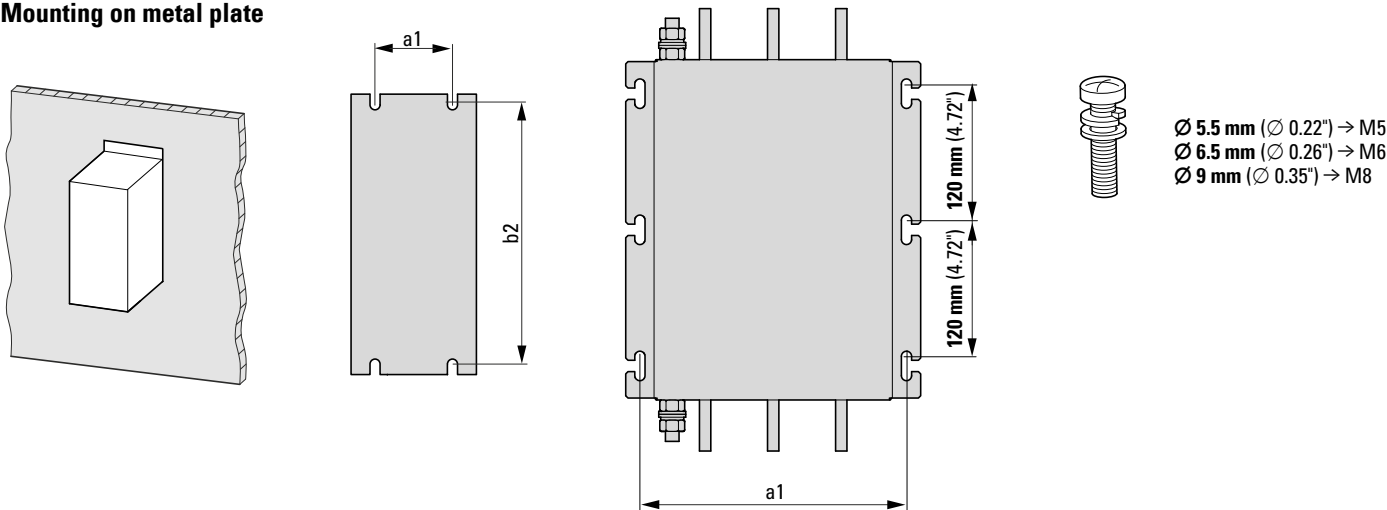

11/25 LU04012018Z



CAUTION
Connect only in voltage-free state!

VORSICHT

Nur im spannungsfreien Zustand anschließen!

ATTENTION

Raccordez l'appareil uniquement hors tension !

ATENCIÓN

¡Conectar únicamente en estado sin tensión!

ATTENZIONE

Collegare solo in assenza di tensione!

注意

必須在断电状态下进行连接!

ВНИМАНИЕ

Подключать только в обесточенном состоянии!

VOORZICHTIG

Alleen in spanningsloze toestand aansluiten!

FORSIGTIG

Må kun tilsluttes i spændingsfri tilstand!

ΠΡΟΣΟΧΗ

Συνδέστε μόνο όταν δεν επικρατεί τάση!

CUIDADO

Ligar apenas com a tensão desligada!

OBSERVERA

Får endast anslutas i spänningsfritt tillstånd!

HUOMIO

Kytke vain jännitteettömässä tilassa!

UPOZORNĚNÍ

Připojujte jen při zcela odpojeném napájení!

ETTEVAATUST

Ühendada ainult pingevabas olekus!

VIGYÁZAT

Csak feszültségmentes állapotban csatlakoztassa!

UZMANĪBU

Pieslēgt tikai tad, kad nenotiek sprieguma padeve!

PERSPĒJIMAS

Priņūgti tik tada, kai išjungta įtampa!

PRZESTROGA

Podłączać zawsze po uprzednim odłączeniu od zasilania elektrycznego!

POZOR

Napravo priključite le, ko ni pod napetostjo!

UPOZORNENIE

Napájat' len v stave bez napätia!

ВНИМАНИЕ

Свързвайте само, когато уреда не е под напрежение!

ATENȚIE

Conectați doar când aparatul nu se află sub tensiune!

PAZNJA

Priključujte samo u beznaponskom stanju!

DİKKAT

Sadece gerilim sıfırken bağlayın!

ОПРЕЗ

Приключујте само у стању без напона!

FORSIKTIG


Tilkoble bare i spenningsfri tilstand!

УВАГА



Підключати лише за відсутності напруги!

اتباه

التوصيل فقط في حال عدم الفولتية

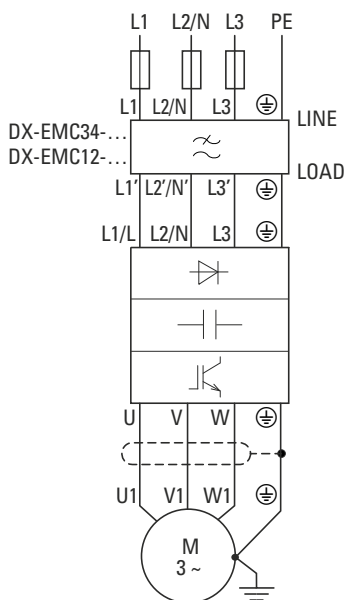

LINE	LOAD
L1	→ L1'
L2	→ L2'
L3	→ L3'
N	→ N'
⊕	= ⊕

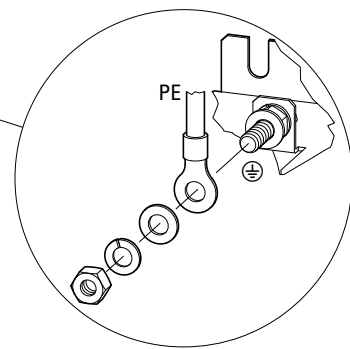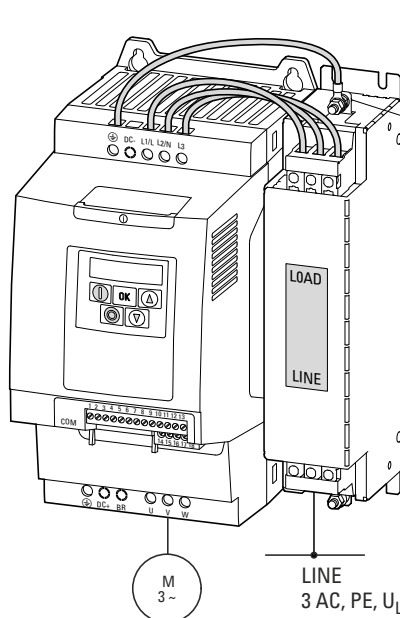

LINE
3 AC, PE, $U_{LN} < 520 \text{ V} + 0 \%, 50/60 \text{ Hz}$
1 AC, PE, $U_{LN} < 250 \text{ V} + 0 \%, 50/60 \text{ Hz}$

CAUTION
Leakage current exceeds 5 milliamperes high leakage current. First connect to earth. Hazardous Voltage may appear at terminals up to 60 sec. after switching off.

VORSICHT
Ableitstrom übersteigt 5 Milliampere – hoher Ableitstrom. Schließen Sie zuerst die Masse an. Klemmen können bis zu 60 Sekunden nach dem Ausschalten gefährliche Spannung führen.

ATTENTION
Le courant de fuite dépasse 5 milliamperes : courant de fuite élevé. Connectez-vous d'abord à la terre. Une tension dangereuse peut apparaître aux bornes jusqu'à 60 secondes après la mise hors tension.

ATENCIÓN
La intensidad de fuga excede la intensidad de fuga de 5 miliamperios. En primer lugar, conecte a tierra. Puede aparecer tensión peligrosa en los terminales hasta 60 segundos después de desconectarlos.

ATTENZIONE
La corrente di dispersione supera i 5 milliampere "alta corrente di dispersione". Per prima cosa, collegare a massa. La tensione pericolosa può comparire sui terminali fino a 60 secondi dopo il disinserimento.

注意
泄漏电流超过 5 毫安的高泄漏电流。第一次接地。关闭后 60 秒内，端子处可能出现危险电压。

ВНИМАНИЕ
Ток утечки превышает значение высокого тока утечки 5 мА. Сначала выполните заземление. Опасное напряжение может возникнуть на клеммах в течение периода 60 секунд после выключения.

VOORZICHTIG
Lekstroom overschrijdt 5 milliampere hoge lekstroom. Breng eerst de aardaansluiting tot stand. Op de aansluitklemmen kan gedurende 60 seconden na uitschakeling nog gevaarlijke spanning aanwezig zijn.

FORSIGTIG
Lækström overstiger 5 milliampere – høj lækstrøm. Tilslut først til stel. Der kan forekomme farlig spænding på klemmer op til 60 sek. efter afbrydelse.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η ένταση του ρεύματος διαρροής υπερβαίνει τα 5 milliampere: "υψηλή ένταση ρεύματος διαρροής". Κάθε πρώτα τη σύνδεση με τη γείωση. Μπορεί να παρουσιαστεί επικίνδυνη τάση στους ακροδέκτες για έως 60 δευτερόλεπτα μετά από την απενεργοποίηση.

CUIDADO
A corrente de fuga excede os 5 miliamperes; corrente de fuga elevada. Em primeiro lugar, ligue à terra. Pode existir tensão perigosa nos terminais até 60 segundos após desligar.

OBSERVERA
Läckströmmen är högre än 5 milliampere: hög läckström. Anslut först till jord. Farlig spänning kan uppstå vid anslutningar upp till 60 sekunder efter avstängning.

HUOMIO
Vuotovirta ylittää korkean vuotovirran rajan, eli 5 milliamperia. Tee ensin maadoitusliitäntä. Navoissa voi olla vaarallinen jännite enintään 60 sekunnin ajan virran katkaisemisesta.

UPOZORNĚNÍ
Svodový proud překračuje vysoký svodový proud 5 miliampérů. Nejprve zapojte uzemnění. Na svorkách může být až 60 s po vypnutí přítomno nebezpečné napětí.

ETTEVAATUST
Lekkevool ületab 5 milliamprit – kõrge lekkevool. Esmalt ühendage maandusega. Klemmide juures võib ohtlikku pinget täheldada kuni 60 sekundit pärast väljalülitamist.

VIGYÁZAT
A szivárgó áram meghaladja az 5 milliampert. Először a földeléshez csatlakoztassa. Veszélyes feszültség jelenhet meg a csatlakozókon a kikapcsolás után legfeljebb 60 másodperccel.

UZMANĪBU
Noplūdes strāva pārsniedz 5 milliamperus stipru noplūdes strāvu. Vispirms veiciet iezemēšanu. Bīstams spriegums spailēs var rasties 60 sekunžu laikā pēc izslēgšanas.

PERSPĒJIMAS
Nuotėkio srovė viršija 5 miliamperus: didelio nuotėkio srovė. Pirmiausia įžeminkite. Iki 60 sekundžių po išjungimo terminaluose gali susidaryti pavojinga įtampa.

PRZESTROGA
Prąd upływu przekracza wysoki prąd upływowy 5 mA. Najpierw należy podłączyć do uziemienia. Niebezpieczne napięcie może występować na zaciskach do 60 s po wyłączeniu.

POZOR
Uhajavi tok presega 5 mA – visok uhajavi tok. Najprej priklpite ozemljitev. Pri priključnih sponkah je lahko še 60 sekund po izklopu prisotna visoka napetost.

UPOZORNENIE
Zvodový prúd presahuje 5 miliampérov (vysoký zvodový prúd). Najprv pripojte k uzemneniu. Až do 60 s od vypnutia sa v elektrických termináloch môže vyskytovať nebezpečné napätie.

ВНИМАНИЕ
Токът на утечка надвишава 5 милиампера: висок ток на утечка. Първо свържете към земята. При клемите може да възникне опасно напрежение до 60 секунди след изключване.

ATENȚIE
Curentul de scurgere depășește 5 mA: curent de scurgere înalt. Conectați mai întâi la împământare. Tensiunea periculoasă poate apărea la terminale până la 60 s după oprire.

PAZNJA
Struja curenja veća je od 5 mA; visoka struja curenja. Najprije priključite jedinicu na uzemljenje. Na terminalima može biti prisutan opasan napon do 60 sekundi nakon isključivanja.



DİKKAT
Kaçak akım, 5 miliamperlik yüksek kaçak akımı aşıyor. İlk olarak topraklamaya bağlayın. Kapatıldıktan sonra terminallerde 60 saniyeye kadar Tehlikeli Gerilim görülebilir.

ОПЕЗ
Струја цурења прелази 5 милиампера високе струје цурења. Прво спојите на уземљење. Погледајте упутства за инсталацију за захтеве струјног кола гранања. Опасни напон се може појавити на терминалима до 60 секунди након искључивања.


FORSIKTIG
Lekkasjestrøm overskrider 5 milliampere høy lekkasjestrøm. Koble først til jord og se monteringsanvisning for krav til forgreningskretser. Farlig spenning kan oppstå i terminaler opptil 60 sekunder etter avslåing.

УВАГА
Струм витоку перевищує верхню межу струму витоку 5 мА. Спочатку під'єднайте до заземлення. Небезпечна напруга може з'явитися на клеммах навіть через 60 секунд після вимкнення.

انتباه
يتجاوز التيار المتسرب 5 مللي أمبير وهو التيار المتسرب العالي قم بالتوصيل أولا بالتأريض قد يتواجد جهد خطر عند الأطراف لمدة تصل إلى ثانية بعد إيقاف التشغيل


	I _e	P _V	L1, L2, L3, L1', L2', L3'									
	A	W	mm ²	mm ²	AWG	mm (in)	mm	Nm (lb-in)	mm (in)	Nm (lb-in)	PE	Nm (lb-in)
DX-EMC12-004-SL	4	3	0.2 - 6	0.2 - 4	22 - 10	9 (0.35)	0.6 x 3.5	1 (8.85)	-	-	M5	3 (26.55)
DX-EMC12-008(-SL)	8	7	0.2 - 6	0.2 - 4	22 - 10	9 (0.35)	0.6 x 3.5	1 (8.85)	-	-	M5	3 (26.55)
DX-EMC12-012(-SL)	12	7	0.2 - 6	0.2 - 4	22 - 10	9 (0.35)	0.6 x 3.5	1 (8.85)	-	-	M5	3 (26.55)
DX-EMC12-016(-SL)	16	9	0.2 - 6	0.2 - 4	22 - 10	9 (0.35)	0.6 x 3.5	1 (8.85)	-	-	M5	3 (26.55)
DX-EMC12-020(-SL)	20	9	0.2 - 6	0.2 - 4	22 - 10	9 (0.35)	0.6 x 3.5	1 (8.85)	-	-	M5	3 (26.55)
DX-EMC34-012-SL	12	9	0.2 - 6	0.2 - 4	22 - 10	9 (0.35)	0.6 x 3.5	1 (8.85)	-	-	M5	3 (26.55)
DX-EMC34-008...	8	6	0.2 - 6	0.2 - 4	22 - 10	9 (0.35)	0.6 x 3.5	1 (8.85)	-	-	M5	3 (26.55)
DX-EMC34-016...	16	12	0.2 - 6	0.2 - 4	22 - 10	9 (0.35)	0.6 x 3.5	1 (8.85)	-	-	M5	3 (26.55)
DX-EMC12-025(-SL)	25	8	0.2 - 16	0.2 - 10	8	14 (0.55)	1 x 4	2 (17.7)	-	-	M6	6 (53.1)
DX-EMC12-030(-SL)	30	9	0.2 - 16	0.2 - 10	8	14 (0.55)	1 x 4	2 (17.7)	-	-	M6	6 (53.1)
DX-EMC12-042(-SL)	42	11	0.2 - 16	0.2 - 10	8	14 (0.55)	1 x 4	2 (17.7)	-	-	M6	6 (53.1)
DX-EMC34-030...	30	15	0.2 - 16	0.2 - 10	8	14 (0.55)	1 x 4	2 (17.7)	-	-	M6	6 (53.1)
DX-EMC34-042...	42	22	0.2 - 16	0.2 - 10	8	14 (0.55)	1 x 4	2 (17.7)	-	-	M6	6 (53.1)
DX-EMC12-055(-SL)	55	18	2.5 - 25	2.5 - 16	10 - 6	15 (0.59)	1 x 4	4 (35.4)	-	-	M6	6 (53.1)
DX-EMC34-055...	55	30	2.5 - 25	2.5 - 16	10 - 6	15 (0.59)	1 x 4	4 (35.4)	-	-	M6	6 (53.1)
DX-EMC34-075...	75	35	2.5 - 50	2.5 - 35	12 - 2	20 (0.79)	1 x 6.5	5 (44.25)	-	-	M8	12 (106.21)
DX-EMC34-100...	100	60	25 - 50	25 - 50	4/0 - 2	27 (1.06)	-	-	5 (0.2)	8 (70.81)	M10	20 (177.01)
DX-EMC34-130...	130	90	25 - 50	25 - 50	4/0 - 2	27 (1.06)	-	-	5 (0.2)	8 (70.81)	M10	20 (177.01)
DX-EMC34-180...	180	150	25 - 95	25 - 95	4/0 - 2	30 (1.18)	-	-	6 (0.24)	12 (106.21)	M10	20 (177.01)
DX-EMC34-250...	250	180	35 - 150	35 - 150	300 - 2	38 (1.5)	-	-	6 (0.24)	20 (177.01)	M12	30 (265.52)


11/25 IL04012018Z

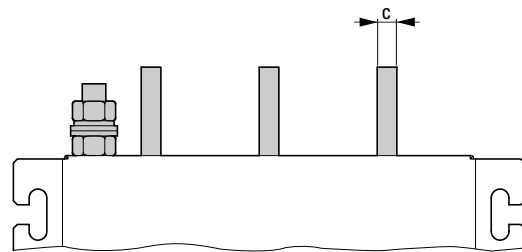

DX-EMC34-400...
DX-EMC34-750...

mm (in)

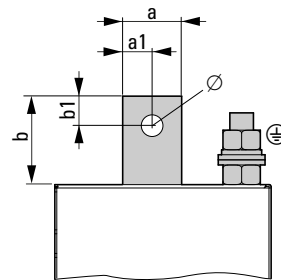

	I_e	P_V	L1, L2, L3, L1', L2', L3'							PE	
	A	W	a	a1	b	b1	c	Ø			Nm (lb-in)
DX-EMC34-400...	400	60	25 (0.98)	12.5 (0.49)	40 (1.57)	12.5 (0.49)	6 (0.24)	11 (0.43)		M12	30 (265.52)
DX-EMC34-750...	750	245	30 (1.18)	15 (0.59)	45 (1.77)	15 (0.59)	10 (0.39)	11 (0.43)		M12	30 (265.52)

