




Push-button Bouton-poussoir Botón pulsador 按钮		XB7NA.. XB7NL.. XB7NH..	Pilot light Témoin lumineux Luz-piloto 指示灯		XB7EV..
Illuminated push-button Bouton-poussoir lumineux Pulsador iluminado 带灯按钮		XB7NW.. XB7NJ..	Emergency stop push-button Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence Pulsador de parada de emergencia 紧急停止按钮		XB7NS.. XB7NT...
Selector switches Commutateur de sélection Selector 选择开关		XB7ND.. XB7NG..	Emergency switching off push-button Bouton-poussoir de coupure d'urgence Pulsador de apagado de emergencia 紧急关闭按钮		XB7ES..

⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO / 危险

OBSTRUCTED PUSH BUTTON MOTION Ensure Push Button will fully operate. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	MOUVEMENT DU BOUTON POUSSOIR OBSTRUE Assurez vous que bouton fonctionne correctement. Le non-respect de cette instruction entraînera la mort ou des blessures graves.	
OPERACION DEL PULSADOR OBSTRUIDA Asegurarse que el pulsador funciona correctamente. Si no se respetan estas instrucciones, se producirán graves daños corporales o la muerte.	按钮运动受阻 确保按钮能完全正常使用。 不遵循上述说明 将导致人员伤亡。	

Panel cut-out / Découpe du panneau / Orificio del panel / 面板开口

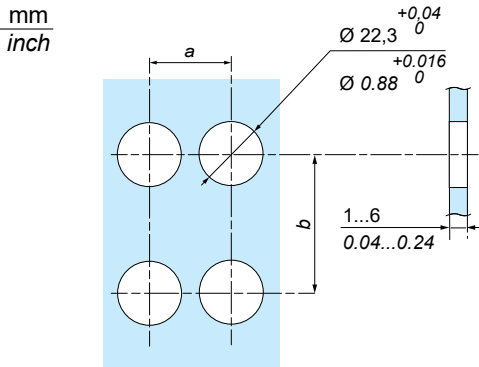

	Connection by Screw clamp terminals Raccordement par borniers à vis Peligro de arco eléctrico o descarga eléctrica 存在弧閃或触电危险			
	a (mm)	b (mm)	a (in.)	b (in.)
XB7NA•• / XB7NL•• / XB7NH•• / XB7NW•• / XB7NJ•• / XB7EV•• / XB7NG•• / XB7ND••	40	30	1.57	1.18
XB7NS•• / XB7NT••• / XB7ES••	40	40	1.57	1.57

Mounting and tightening torques / Montage et couples de serrage / El montaje y pares de apriete / 安装和紧固扭矩

Mounting
Montage
Montar
安装

➔ 1 2 3 ➔

0,8 Nm / 7.1 lb-in
(maxi 1,0 Nm / 8.8 lb-in)

ZB5AZ905

Unmounting
Démontage
Desmontar
卸载




⬅ 4 5 6 ⬅


0,8 Nm / 7.1 lb-in
(maxi 1,0 Nm / 8.8 lb-in)

ZB5AZ905

Wiring / Câblage / Cableado / 布线


Wiring tightening torque Couple de serrage du câblage Par de apriete del cableado 接线拧紧力矩
0.8 ... 1.2 Nm (7 ... 10.6 lb-in)

		
8,0 mm	0,5...2,5 mm²	0,5...1,5 mm²
0.32 in.	20... 14 AWG	20... 16 AWG

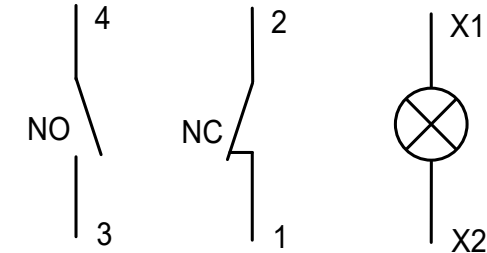


Wiring configuration	1 NO
Configurations de câblage	2 NO
Configuración del cableado	1 NC
布线配置	2 NC
	1 NO + 1 NC


Accessories / Accessoires / Accesorios / 配件

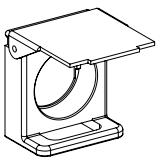


ZB4BZ64

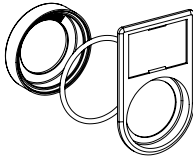


ZB5AZ025

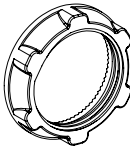

ZB5AZ901

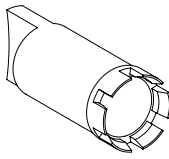

ZB5AZ905




DL1CE024




ZBY01123



ZBY8330

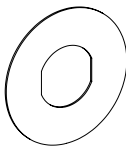

ZBY9160



ZB5AZ902

en Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

fr L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.

es La instalación, manejo, puesta en servicio y mantenimiento de equipos eléctricos deberán ser realizados sólo por personal cualificado. Schneider Electric no se hace responsable de ninguna de las consecuencias del uso de este material.

zh 电气设备的安装、操作、维修和维护工作仅限于合格人员执行。Schneider Electric 不承担由于使用本资料所引起的任何后果。专业人员是指掌握与电气设备的制造和操作及其安装相关的技能和知识的人员，他们经过安全培训能够发现和避免相关的危险。



UK CA **UK importer:**
Schneider Electric Limited
Stafford Park 5
Telford, TF3 3BL, UK

EAC **Уполномоченный поставщик в Республике Казахстан:**
ТОО «Шнейдер Электрик»
Адрес: 050010, РК, г. Алматы, пр. Достык,
38, бизнес центр «Кен дала», 5 этаж, левое крыло.
Тел. +7 727 339 23 57

Қазақстан Республикасында ресми жеткізуші:
ЖШС «Шнейдер Электрик»
Мекен-жайы: 050010, ҚР, Алматы қ., Достық данғылы 38,
«Кең дала» бизнес орталығы, 5 қабат, сол қанат.
Тел. +7 727 339 23 57